

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和3年6月4日

改善措置 届出番号	55	改善措置 開始日	令和3年6月10日
届出者の氏名又は名称	株式会社リョーキ 代表取締役 森川 英樹 問い合わせ先：環境機器事業部 サービス課 TEL：082-433-6201		
不具合の部位 (部品名称)	エンジン制御装置 (新NO _x (窒素酸化物)センサー用出力補償機能)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	平成26年規制の特定特殊自動車の内、一部の自動車に搭載した特定原動機に於いてNO _x センサーを欧州の新化学物質規制(RoHS2)対応の同一メーカーの互換性のあるセンサーに切り替えた際、旧NO _x センサーとの若干の出力の違いを補償する機能が原動機メーカーの工場出荷時に有効化されておらずNO _x 値を若干誤って読み取りしてしまう。これにより、排出ガス中のNO _x 値が基準値を満足しなくなる恐れがある。		
改善措置の内容	対象全車両において、新NO _x センサー用の出力補償機能が有効化された制御ソフトウェアに更新する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	原動機メーカーからの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	弊社の販売店よりダイレクトメール若しくは電話にて周知する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び 製作年月日	改善措置 対象車の台数	備考
FORUS	HB-180III TT	HB-180III	688 輸入年月日：2019年12月19日 689 輸入年月日：2019年12月19日 694 輸入年月日：2020年3月12日 695 輸入年月日：2020年5月13日 697 輸入年月日：2020年7月2日 698 輸入年月日：2020年9月11日	6台	
		HB-180IV	715 輸入年月日：2020年4月22日	1台	
	(計1型式)	(計Y車種)	(製作期間の全体の範囲) 2019年12月19日～2019年9月11日	(計7台)	