

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成28年2月5日

改善措置届出番号	16	改善措置開始日	平成28年2月5日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 藤岡 純 プロダクトサポート室 TEL：082-943-5284		
不具合の部位 (部品名称)	原動機（シリンダヘッド取付ボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのシリンダヘッド取付ボルトにおいて、初期締付力が不適切なため、燃焼ガスが冷却水路へ漏れ込むことがある。そのままの状態で使用し続けると、オーバーヒートやヒータ作動不良等の不具合が発生し、また排出ガスがリザーバタンクから外部へ漏出されるおそれがある。		
改善措置の内容	対象全車両に対し、シリンダヘッド取付ボルトを一度弛めた後、規定トルク（140N・m）で再締付を実施する。既に冷却水路へ燃焼ガスが漏れ込んでいる車両はエンジン交換等を実施する。		
不具合件数	105件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者にダイレクトメール、または直接訪問して通知し改善措置を実施する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
コベルコ	WDP-YX07	SK130UR-3	YX07-03001 ~ YX07-03115 平成25年12月17日 ~ 平成27年6月2日	115	
	WDP-YY07/ YH07	SK135SR-3 SK135SRD-3 SK135SR-3F SK135SRLC-3 SK135SRDLC-3	YY07-25001 ~ YY07-27004 平成26年2月12日 ~ 平成27年6月9日	1,884	
			YH07-09549 ~ YH07-10284 平成26年3月7日 ~ 平成27年5月18日	21	
	WDP-YV07	SK125SR-3 SK130SR+-3	YV07-10001 ~ YV07-10521 平成26年4月1日 ~ 平成27年6月2日	515	
	WDP-LH02	SK165SR-3F	LH02-01579 ~ LH02-01669 平成26年5月7日 ~ 平成27年6月2日	12	
	(計4型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月17日 ~ 平成27年6月9日	(計2,547台)	

【注意事項】

改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。