


## － 改善箇所説明図 －

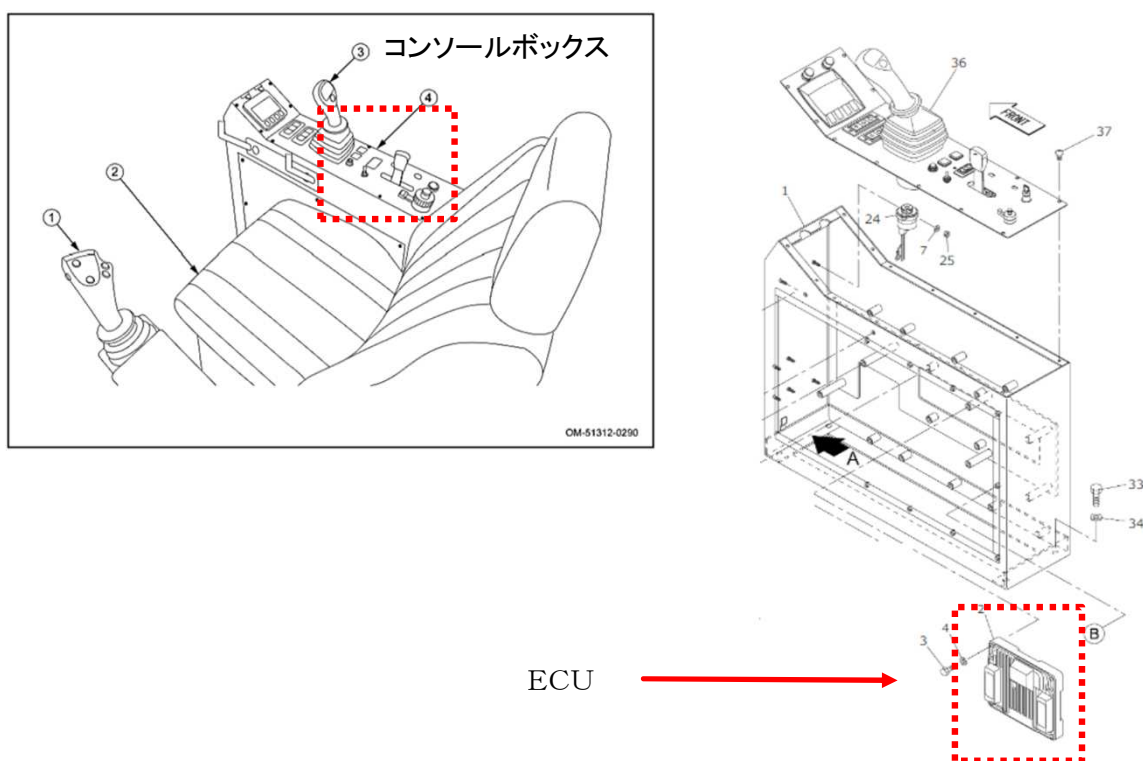

### 不具合発生箇所

車両組立工程にて、電装トラブルの為コンソールボックスをロット内入替で対応。トラブルが解消した為その状態で出荷した結果、エンジンシリアルとコンソールボックス内にあるECUシリアルが合致しない事態に至った。当該車種は2014年排ガス基準規制適合車として届出手続をしているが、上記の件から適合していないエンジンを搭載した車輛を出荷してしまった。

### 改善措置の内容

対象車輛に対し、エンジンシリアルに適合しているECUを取り付ける。

### 改善実施済車の識別

使用禁止にする為、油性マーカー等にて、機番間違いのECUには×印をつける。エンジン機番ラベルとECUの機番ラベルを照合している写真で残す。エンジン機番、アワメータを記載したラベルをECUに貼り付ける。合わせて車体のメータパネル下と非常停止ボタンのパネル裏にアワメータのラベルを貼る。