


## 改善箇所説明図

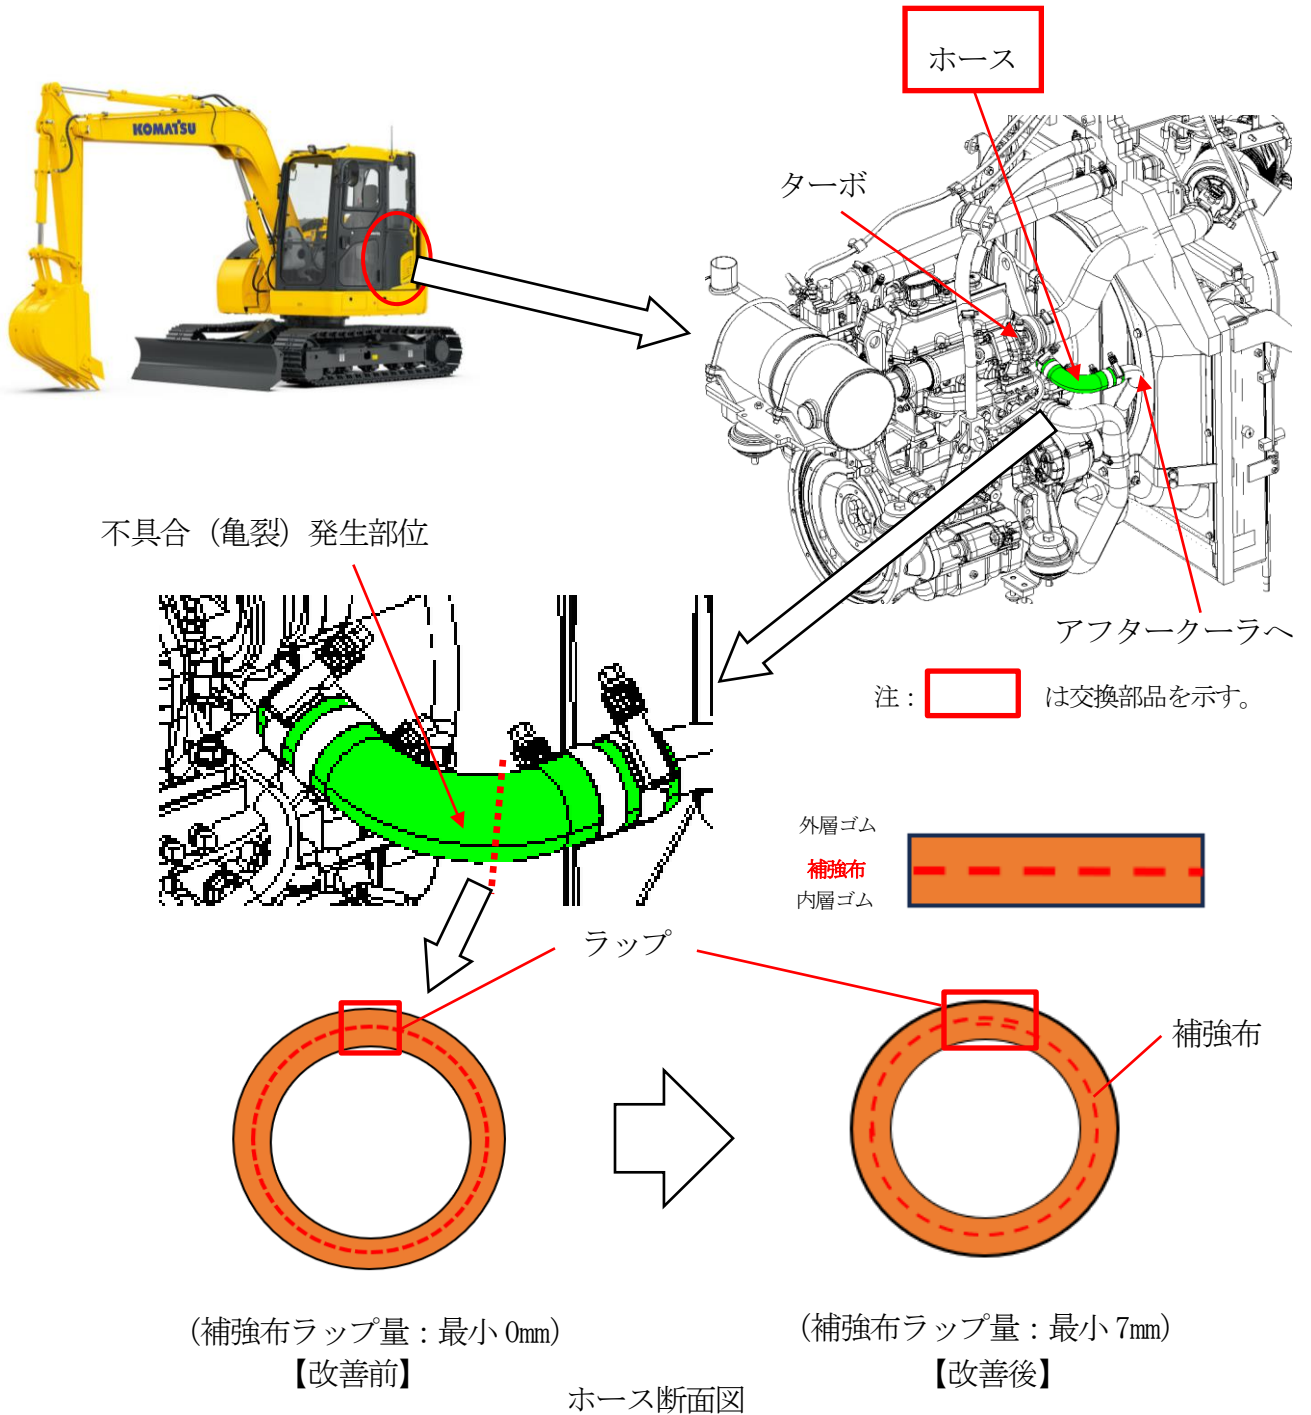

ショベル・ローダのターボとアフタークーラ間をつなぐホースにおいて、製造工程の指示が不適切なため、ホースの補強布が適切に巻き付けられておらず、それにより耐圧強度が低下しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、耐圧強度の低い部分に亀裂が生じ、吸気が漏れ、エンジンの燃焼不良により黒煙が発生するおそれがある。

### 改善措置の内容

補強布を適切に巻き付けたホースに交換する。  
 識別：交換したホースに識別の白ペイントを実施する。

