

特定特殊自動車改善措置届一覧表

改善措置届出日：令和5年3月14日

|                                  |   |         |                                 |
|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|
| 改善措置届出番号                         | 68  | 改善措置開始日 | 令和5年3月15日                       |
| 届出者の氏名又は名称                       | 株式会社 小松製作所<br>代表取締役社長 小川 啓之   |         | 問合せ先：品質保証本部<br>TEL：03-5561-2686 |
| 不適合の部位（部品名）                      | 原動機（シリンダヘッド）  |         |                                 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | フォーク・リフトのエンジンにおいて、シリンダヘッド製造時の鑄型管理が不適切なため、燃焼室の形状が公差をはずれているものがある。そのためガソリン燃料使用時に適切な混合気が生成できずに燃焼不良が発生し、NOx 排出量が規制値を超えるおそれがある。 |         |                                 |
| 改善措置の内容                          | 全車両、シリンダヘッドを良品に交換する。  |         |                                 |
| 不具合件数                            | 0件  | 事故の有無   | 無し                              |
| 発見の動機                            | 原動機メーカーからの情報による。  |         |                                 |
| 特定特殊自動車使用者に周知させるための措置            | 使用者には直接電話等により連絡する。  |         |                                 |

| 車名  | 型式     | 呼称<br>(カタログ名) | 改善措置対象車の<br>車台番号及び製作年月日                         | 改善措置対象<br>車の台数 | 備考 |
|-----|--------|---------------|---|----------------|----|
| コマツ | 8292A  | FG40N-10      | M292-140172<br>令和3年11月4日                        | 1              |    |
|     | 8292B  | FG35N-10      | M292-140186<br>令和3年11月15日                       | 1              |    |
|     | 8293A  | FG40-10       | M293-140005<br>令和3年4月12日                        | 1              |    |
|     | 8293B  | FG40-10       | M293-139930～M293-140202<br>令和3年2月18日～令和3年11月24日 | 2              |    |
|     | (計4型式) | (計4車種)        | (製作期間の全体の範囲)<br>令和3年2月18日～平成3年11月24日            | (計5台)          |    |