特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:令和5年4月26日

改善措置 届出番号	71	改善措置 開始日		令和5年4月27日	
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン合同会社		問い合わせ先:品質保証部 TEL:078-556-6258		
不具合の部位 (部品名称)	排気温度センサー				
基準不適合状態にあると認める 構造、装置又は性能の状況及 びその原因	当該特定特殊自動車の一部の原動機において、低圧ターボチャージャ出口の排気温度センサー固定用ねじが規定の45Nmでなく、8Nmで締め付けされたものがある。加えてその締結時、規定で塗布することになっている焼き付き防止剤も塗布されなかった。この状態で使用を続けると、排気温度センサーの脱落または破損のおそれがある。				
改善措置の内容	固定用ねじを緩めて排気温度センサーを取り外したのち、固定用ねじに焼き付き防止剤を塗布し、規定のトルクで締結する。				
不具合件数	0 件	事故の有	有無	無し	
発見の動機	エンジン製造工場の製造工程の社内監査において、締め付け工具の設定不良が判明したことによる。				
特定特殊自動車使用者に周知 させるための措置	弊社の販売店よりダイレクトメールもしくは電話にて周知する。				

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び 製作年月日	改善措置 対象車の台数	備考
キャタピラー	330-E2	330	WCH30381, WCH30408, WCH30426, WCH30554 2022年 9月 5日~2022月 10月 17日	4 台	
	336-E2	336	RDL00185, RDL00212, RDL00215, RDL00238, RDL00245, RDL00263 2022年 9月 6日~2022年 10月 31日	6 仁	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 2022年 9月 5日~2022年 10月 31日	(計 10 台)	