


改善箇所説明図

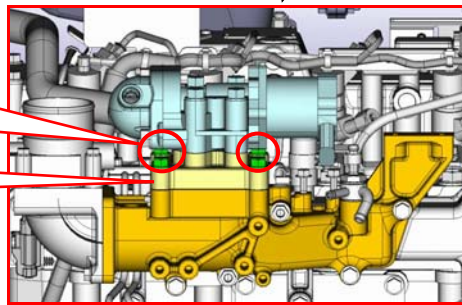

吸気コレクタ固定用ボルト
(不具合発生部、計四箇所)

吸気コレクタ



不具合発生箇所

油圧ショベルに搭載したエンジンにおいて、ボルト締結工具の不良および抜き取り検査の不備により、EGRガス混合部の吸気コレクタに取り付けたボルトの一部が定められたトルクで締結されていないものがある。

その場合、納入初期は問題無いが、経年使用によりに緩みが発生し、排ガスが漏れ特定特殊自動車の届出内容に適合しないおそれがある。

改善内容

全車両、当該ボルトに対し増し締めを実施する。

識別

EGRバルブの頂部に青色マーカーでマーキングを行う。