


－ 改善箇所説明図 －

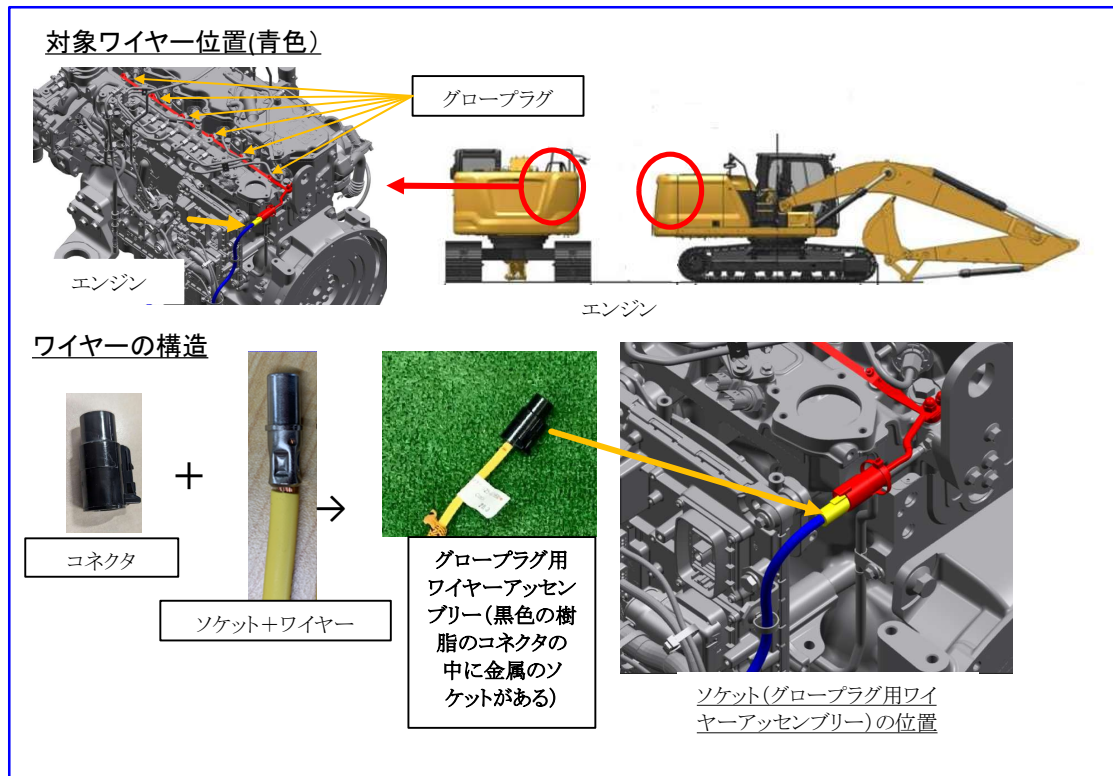

不具合発生箇所

ショベルローダにおいて、エンジンの始動を補助するグローブプラグに通電するためのワイヤーアッセンブリーの製造管理が不適切なため、既定より大きいソケットを使用して製造したことにより、ワイヤーとソケットの圧着が不十分なものがある。
そのため、この状態で使用を続けるとワイヤーがソケットから外れ、寒冷時のエンジン始動が困難になるおそれがある。

改善措置の内容

全車、グローブプラグ用ワイヤーアッセンブリーを正規品に交換する。

改善実施済車の識別

交換したグローブプラグ用ワイヤーアッセンブリーの黒色の樹脂コネクタに白色でマーキングする。