

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:令和2年12月16日

改善措置届出番号	52	改善措置開始日	令和2年12月16日
届出者の氏名又は名称	住友ナコフォークリフト株式会社 代表取締役 加藤 成 (問い合わせ先: 品質保証部 TEL 0562-48-5275)		
不適合の部位(部品名)	排気装置(排気管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	1) 対象型式:YDN-D2N、YDN-D3K、YDN-SD2G、SD3B 内燃式フォークリフトにおいて、オプションで装着した排気バーチカルテールパイプの内部構造及びDOCマフラーの構造が不適切なため、排気圧力が一酸化炭素発散防止装置の装置型式メーカーの届出の値を超えており、排出ガス規制適合をしないおそれがある。 2) 対象型式:YDN-S4A 内燃式フォークリフトにおいて、DOCマフラーの構造が不適切なため、排出ガス規制適合をしないおそれがある。		
改善措置の内容	1) 対象型式:YDN-D2N、YDN-D3K、YDN-SD2G、SD3B 全車両、DOCマフラーの出口側の角度を調整し、排気バーチカルテールパイプ及び中間パイプを対策品に交換する。 2) 対象型式:YDN-S4A 全車両、DOCマフラーの入口側と出口側の角度を調整し、DOCマフラー取付ブラケット、エキゾーストパイプ及びテールパイプを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。		

車名	型 式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
SN	YDN-D2N	11FD20PXIII 11FD25PXIII	D2N-00020 ~ D4N-30671 平成 27 年 9 月 24 日～令和 2 年 4 月 24 日	99台	
	YDN-D3K	13FD30PXIII 13FD35PXIII	D3K-00011 ~ D3K-30459 平成 27 年 9 月 25 日～令和 2 年 5 月 26 日	116台	
	YDN-SD2G	11FD20PXIII 11FD25PXIII	SD2G-00011 ~ SD2G-30105 平成 27 年 10 月 19 日～令和 2 年 4 月 3 日	13台	
	SD3B	13FD30PXIII 13FD35PXIII	SD3B-00031 ~ SD3B-30031 平成 30 年 3 月 15 日～令和 2 年 4 月 17 日	3台	
	YDN-S4A	97SLD30 97SLD40	S4A-00001 ~ S4A-00017 平成 28 年 3 月 4 日～令和 2 年 2 月 24 日	3台	
			合計	234 台	