


# 改善箇所説明図

型式 ZX30U-3 呼称 (カタログ名 ZX30U-3)

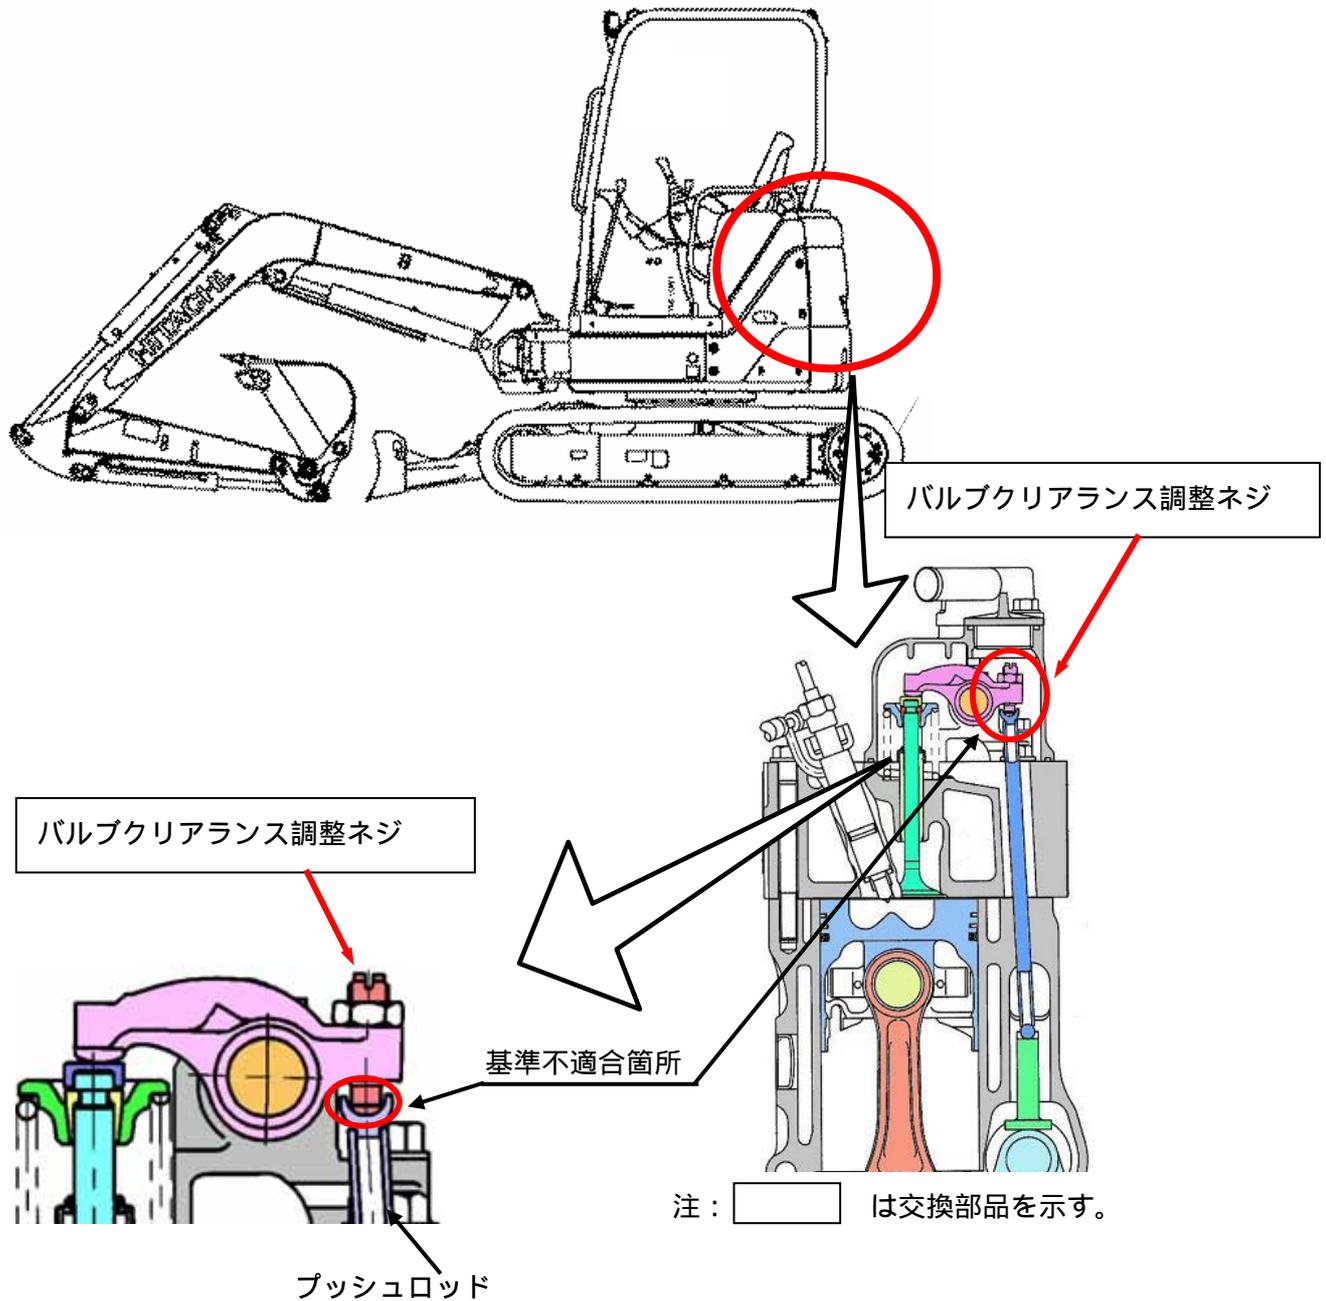

## 不具合発生箇所

原動機の吸排気バルブのバルブクリアランス調整ネジにおいて、焼き入れ不良品が混入したため、プッシュロッドとの接触面が早期に磨耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブの開度が不足して正常な燃焼ができず、排出ガスの排出量が基準値を超えるおそれがある。

## 改善内容

全車両、バルブクリアランス調整ネジを良品に交換する。

## 識別

エンジンボンネットにシールを貼付することにより識別する。