


## 改善箇所説明図

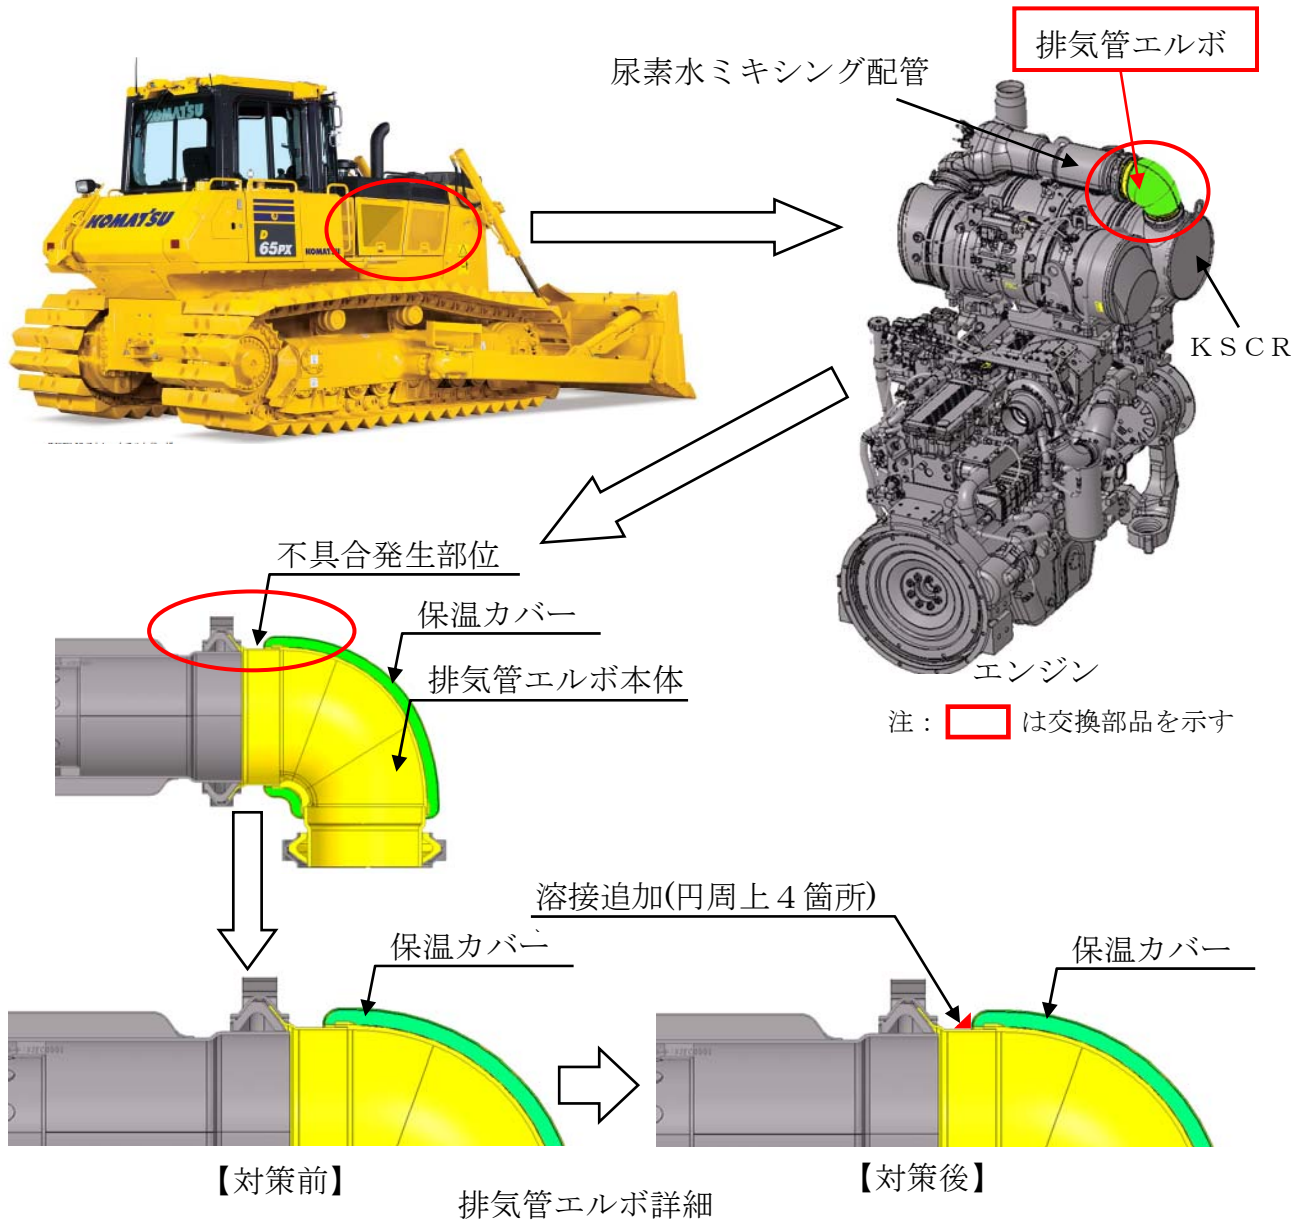

当型式番号の特定特殊自動車に搭載されたディーゼルエンジンの排気管エルボにおいて、排気管エルボを覆っている保温カバーが固定されていないため、原動機の振動により排気管エルボ本体と接触し損傷させるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、破断し排気ガスが漏れるおそれがある。

なお、本不具合は、振幅の大きい当型式車両で発生するもので、他の車両で同様の損傷が生じるおそれはない。

### 改善措置の内容

全車両、排気管エルボを対策品に交換する。

識別：排気管に白ペイントを塗布する。

