
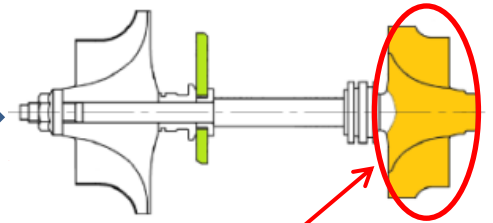


改善箇所説明図

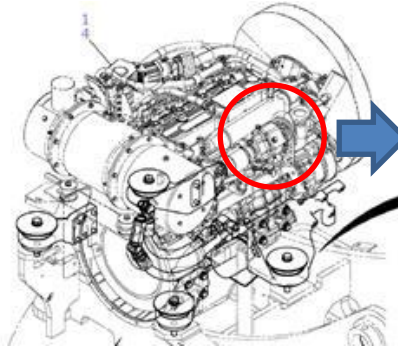

タービン側の翼が破損

不具合発生箇所

エンジンのターボチャージャにおいて、タービン側（排気を受けて回転する側）の翼が、ターボチャージャの回転数との共振により破損することがある。

そのままの状態で使用を続けると、エンジンへの吸気が十分に確保できず、出力低下に至るおそれがある。

改善内容

対象全車両に対し、ターボチャージャを対策型に変更する。

識別

部品番号により識別する。

4 9 3 3 5 - 0 0 7 0 1

対策前

4 9 3 3 5 - 0 0 7 3 0

対策後