


－ 改善箇所説明図 －

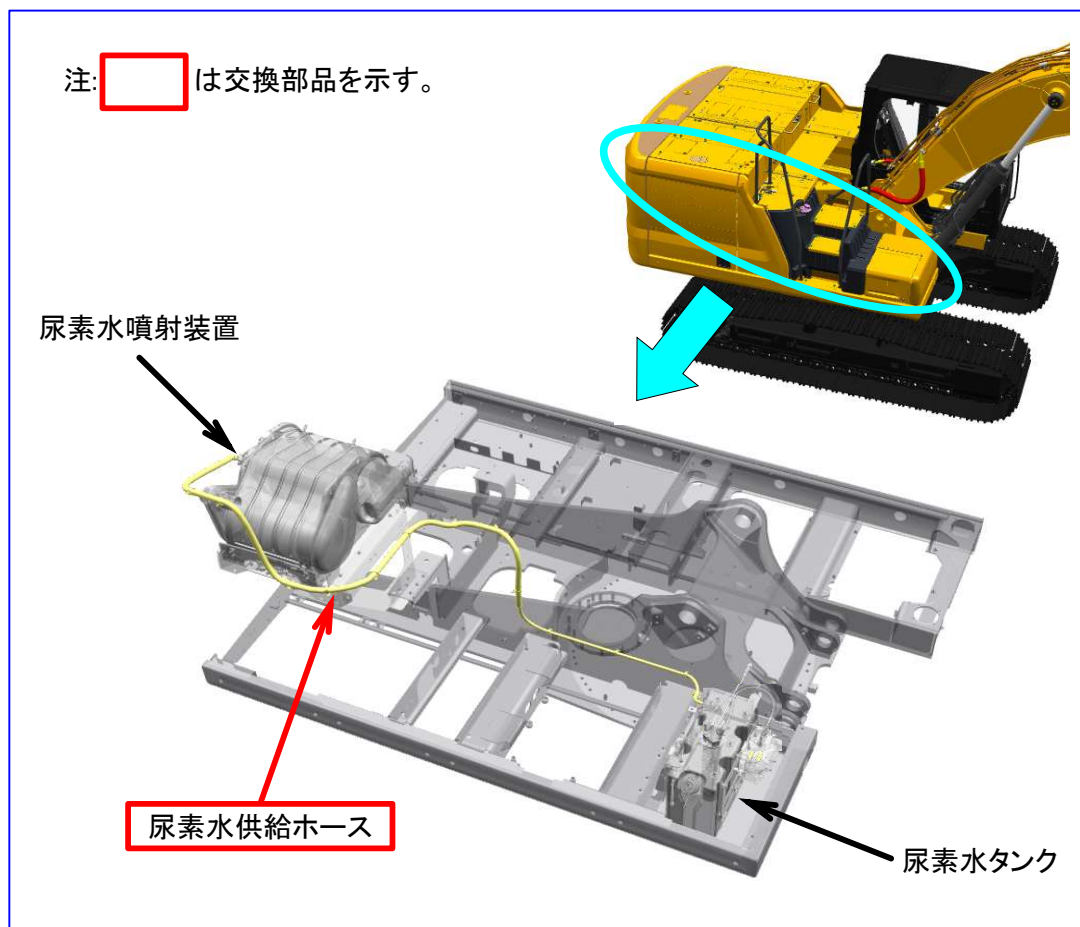

不具合発生箇所


当該特定特殊自動車の排気ガス浄化装置の一部である尿素SCR装置において、尿素水供給ホースが尿素水噴射制御装置の要求仕様を満たさないため破損し、尿素水が漏れ出るおそれがある。そのまま使用を続けると尿素水を正常に噴射できなくなり、窒素酸化物の還元反応に影響を及ぼす。

改善措置の内容

全車両、尿素水供給ホースを対策品へ交換する。

改善実施済車の識別

－ 尿素水供給ホースに貼りつけられたラベルに印刷されている部品番号により識別する。

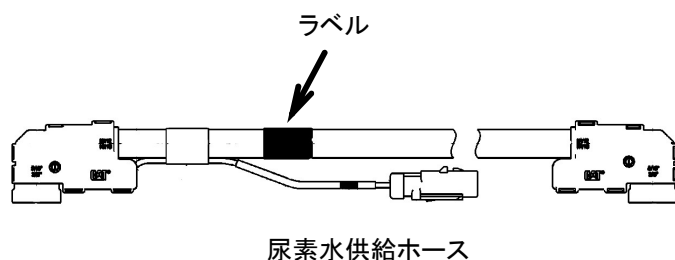

改善措置品: 609-2710
616-1621
622-3437
622-3439
622-3442
622-3444