


## 改善箇所説明図

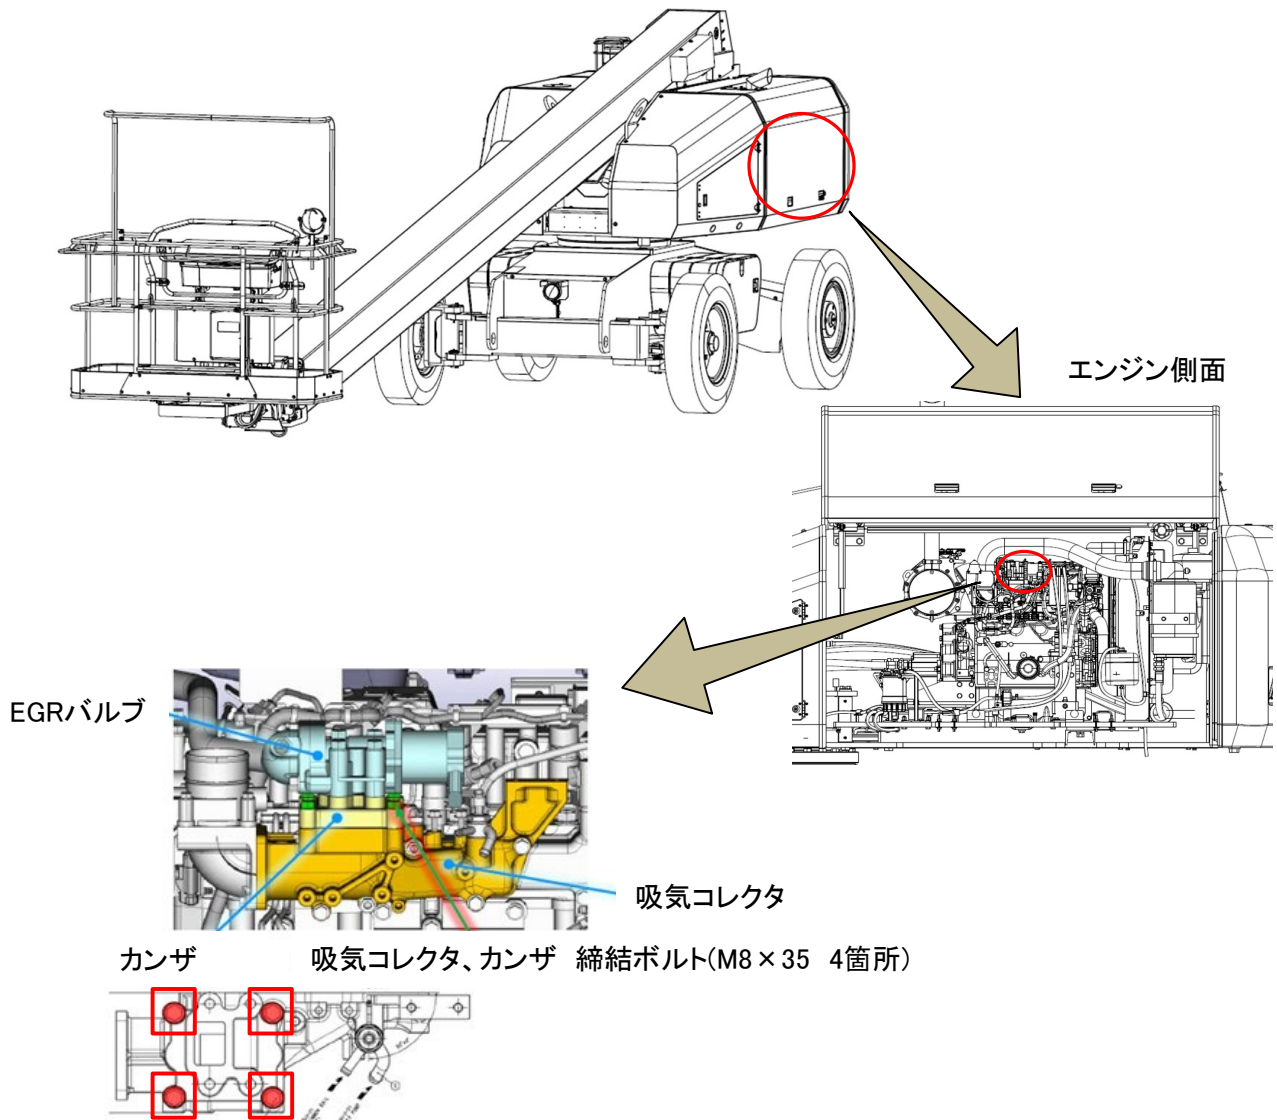

### 不具合の内容

高所作業車に搭載したエンジンにおいて吸気コレクタ、カンザ締結ボルトのトルク不足が発生した。そのため、そのまま使用を続けると走行時の振動等で緩みが発生し、最悪の場合、排気ガス漏れに至るおそれがある。

### 改善措置の内容

吸気コレクタ、カンザ締結ボルトを規定トルクで締め付ける。

### 識別

規定トルクで締め付け後、EGR本体の頂部に青マーカ―でマーキングをする。



注:   は措置する部品を示す。