



改善箇所説明図



DPFブラケット

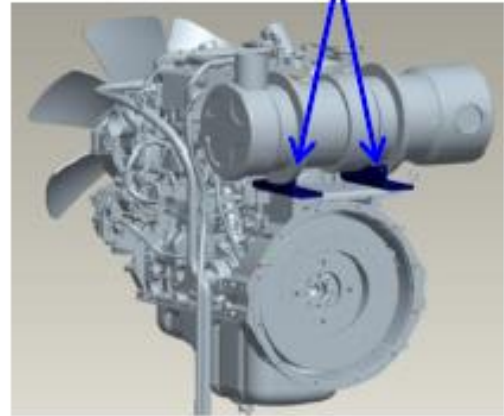

DPFとブラケットの固定部

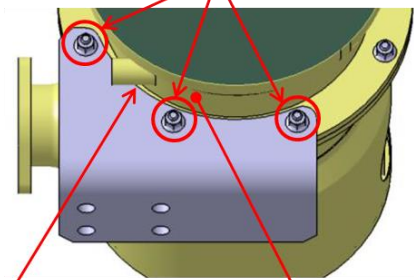

亀裂の発生部
(DPFのフランジの付け根)

最大応力の発生部
(中央の固定部)

亀裂の発生部位

不具合発生箇所


排ガス後処理装置のすすフィルタ（DPF）の固定部において、振動により応力が加わることで、亀裂が発生する。

改善内容


対象全車両について、DPFのブラケットを対策型に変更する。

識別

ブラケットの形状により識別する。

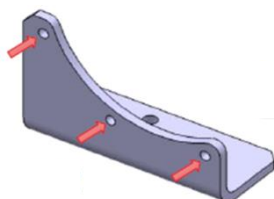

改善前

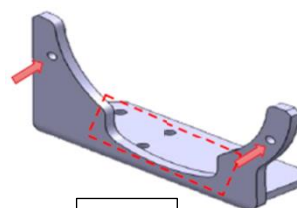

改善後