


改善箇所説明図

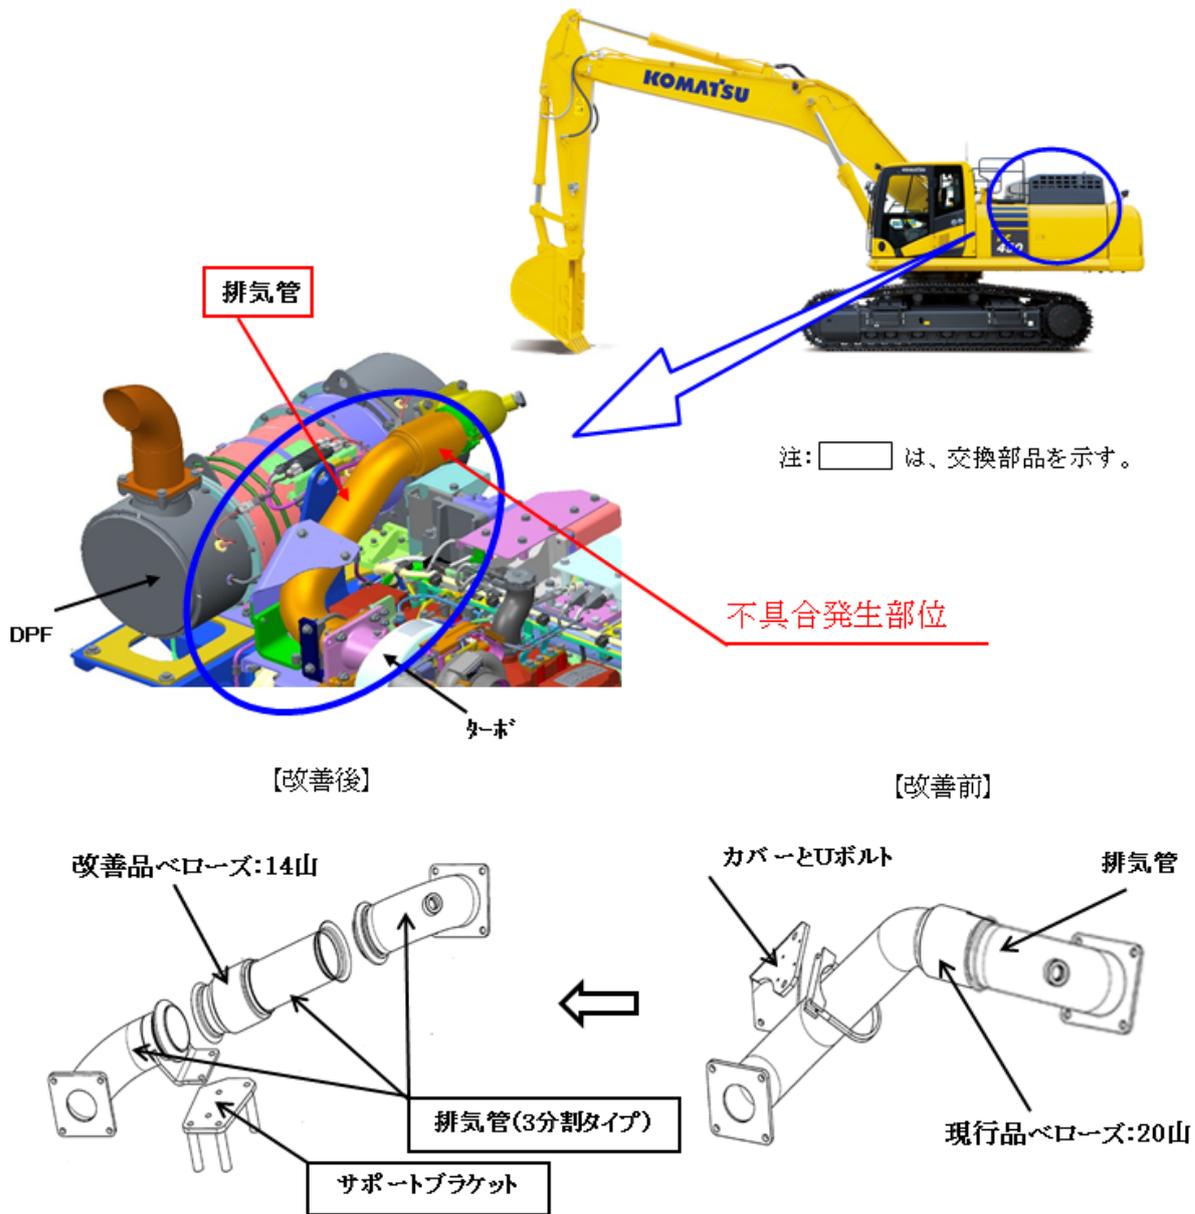


ショベル・ローダの排気管において、排気管の設計が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動により当該排気管が共振して亀裂が生じ、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、排気管とサポートブラケットを対策品に交換する。

識別:ブラケットに白色ペイントを塗布し、識別する。

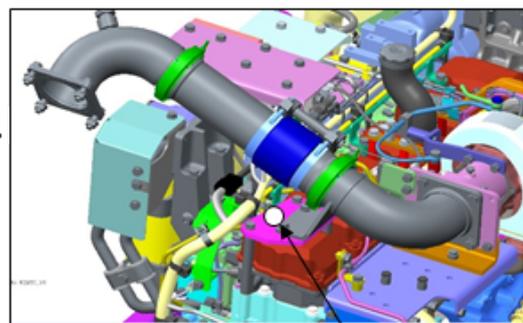

白色ペイントを塗布