

II. 地下水汚染事例に関する実態把握調査の結果について

1. 調査について

環境省は、毎年度、都道府県等を対象として、全国の地下水汚染事例に関する調査実施状況、汚染原因把握状況、対策の実施状況等の実態を把握するために「地下水汚染に関するアンケート調査」を実施している。本報告は、この調査結果をとりまとめたものである。なお、これまでに報告した地下水汚染事例の結果については、都道府県等によるその後の調査等により変更される場合があるため、本調査結果は昨年度に公表した令和元年度末までの地下水汚染事例の調査結果に、令和2年度に新規に判明した地下水汚染事例の数を単に追加したものではないことに留意する必要がある。

(1) 調査対象事例

令和2年度末（令和3年3月31日）までに都道府県等が把握している、環境基準を超える値が検出されたことがある地下水汚染事例（以下、「事例」という。）の全てとしている。

なお、都道府県等が実施する調査によって判明した事例のみならず、事業者による調査の報告等によって判明した事例も全て対象としている。

(2) 事例のカウントの方法

事例は、原則として、汚染原因を同じとする一まとまりの範囲を1事例としてカウントしている。広範囲に及ぶ汚染や汚染原因が不明である汚染の範囲は、調査結果等をもとに、各事例を担当する都道府県等によって判断されている。また、以下のことに注意を要する。

- ・ 同一井戸であっても原因が異なる汚染が存在する場合は、別の事例としてカウントしている。ただし、汚染項目が同じで明確に分離できない場合は除く。（例：同地域の過剰な施肥と家畜排せつ物の不適正処理による硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の汚染など）
- ・ 同一工場・事業場の複数種類の原材料による汚染、廃棄物による汚染、揮発性有機化合物の分解生成物が存在する汚染など、原因が同じであって複数の項目にわたる事例がある。
- ・ 1つの事例に複数の井戸が含まれる場合があるため、この集計における事例の件数と常時監視における測定井戸数とは、必ずしも一致しない。

(3) 事例の分類の定義

ア. 環境基準超過状況による分類

この調査では、各事例を環境基準超過状況に応じて以下の4つに分類している。このうち、「調査不能事例」は、現在の状況を把握できないことから、「4. 2 継続監視調査の実施状況」以降の集計において集計対象外とした。

表1-1 環境基準超過状況による分類

事例分類	内容
超過事例	令和2年度末現在、いずれかの項目で環境基準を超過している事例
一時達成事例	最新年度のデータはいずれの項目も環境基準を超過していないが、一時的な達成の可能性があるが、恒久的な改善確認はできていない事例
改善事例	過去は環境基準を超過していたが、現在はいずれの項目も超過しておらず、将来的にも環境基準を超過することはないと判断できる事例
調査不能事例	井戸の廃止等により調査できなくなった事例

注：「一時達成」と「改善」の分類は、各事例を担当する都道府県等の判断による。

イ. 項目による分類

この調査の集計では、各事例をその汚染物質によって以下の4つに分類している。

表1-2 項目による分類

項目分類名称	説明
VOC事例 (注1)	次の項目の、 <u>単独又は複数項目による事例</u> ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサン
重金属等事例	次の項目の、 <u>単独又は複数項目による事例</u> カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン、ふっ素、ほう素
硝酸・亜硝酸事例	次の項目の、 <u>単独による事例</u> 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(以下、「硝酸・亜硝酸」という。)
複合汚染事例	上の3分類のうち、 <u>複数分類にわたる項目による汚染事例</u> (例)工場・事業場のVOCと重金属等の複数種類の原材料による事例や、廃棄物による事例 など

注1: Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)の略称。

2. 地下水汚染事例件数とその判明の状況

2. 1 事例件数（令和2年度末時点）

全事例について、環境基準超過状況及び項目によって分類した件数を表2-1に示す。

全事例件数は8,943件であった。

VOC事例は2,692件で、その内訳は「超過」が895件（33%）、「一時達成」が469件（17%）、「改善」が1,040件（39%）、「調査不能」が288件（11%）であった。

重金属等事例は2,505件で、その内訳は「超過」が1,539件（61%）、「一時達成」が310件（12%）、「改善」が402件（16%）、「調査不能」が254件（10%）であった。

硝酸・亜硝酸事例は3,572件で、その内訳は「超過」が1,986件（56%）、「一時達成」が690件（19%）、「改善」が653件（18%）、「調査不能」が243件（7%）であった。

以上より、VOC事例の改善が他の事例より比較的進んでいることがわかる。

表2-1 事例件数

環境基準超過状況		件数				
		合計	VOC	重金属類	硝酸・亜硝酸	複合汚染
合計		8,943	2,692	2,505	3,572	174
超過事例 (令和2年度末現在、いずれかの項目で環境基準を超過している。)	4,515	895	1,539	1,986	95	
一時達成事例 (最新年度のデータでは環境基準は超過していないが、一時的な達成の可能性がある。)	1,491	469	310	690	22	
改善事例 (過去は環境基準を超過していたが、現在、また将来的にも環境基準を超過することはないと判断できる。)	2,134	1,040	402	653	39	
調査不能事例 (井戸の廃止等により調査できなくなった。)	803	288	254	243	18	

(1) 項目別事例件数

全事例 8,943 件について、項目の内訳を表 2-2 に示す。また、超過事例において超過している項目の内訳を図 2-1 に示す。

超過事例件数が多い項目は、多い順に、硝酸・亜硝酸 (1,986 件)、砒素 (1,044 件)、テトラクロロエチレン (541 件)、トリクロロエチレン (534 件)、ふっ素 (455 件)、1,2-ジクロロエチレン (281 件)、クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) (222 件) であった。

超過事例の割合 (各項目の事例件数合計のうち超過事例の割合) が高い項目は、高い順に、1,4-ジオキサン (89%)、セレン (72%)、クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) (71%)、砒素 (70%)、ふっ素 (68%)、ほう素 (66%)、硝酸・亜硝酸 (56%) であった。クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、1,4-ジオキサンの 2 物質は平成 21 年から環境基準項目に追加された物質である。砒素、ふっ素、ほう素については自然的要因との関連が高く、硝酸・亜硝酸については広域汚染の傾向があり改善しにくいこと等によると考えられる。

一方、改善事例の割合 (各項目の事例件数合計のうち改善事例の割合) が高い項目は、高い順に PCB (67%)、ベンゼン (50%)、1,1,1-トリクロロエタン (45%)、四塩化炭素 (42%)、鉛 (39%) であった。

表 2 - 2 全事例の項目の内訳

項目		件数					
		合計	超過事例		一時達成事例	改善事例	調査不能事例
超過している項目	現在は超過していない項目(注2)						
V O C	ジクロロメタン	60	8	17	10	22	3
	四塩化炭素	114	23	21	16	48	6
	クロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	313	177	45	56	22	13
	1,2-ジクロロエタン	83	14	27	11	24	7
	1,1-ジクロロエチレン	283	34	106	48	84	11
	1,2-ジクロロエチレン	450	181	100	96	47	26
	1,1,1-トリクロロエタン	141	6	34	26	63	12
	1,1,2-トリクロロエタン	41	5	16	7	11	2
	トリクロロエチレン	1,321	376	158	240	410	137
	テトラクロロエチレン	1,495	456	85	264	505	185
	1,3-ジクロロプロペン	0	0	0	0	0	0
	ベンゼン	346	99	17	42	172	16
	1,4-ジオキサン	27	21	3	2	0	1
	重 金 属 等	カドミウム	21	10	2	2	7
全シアン		63	31	9	10	11	2
鉛		367	87	34	65	144	37
六価クロム		91	37	6	16	25	7
砒素		1,494	1013	31	140	163	147
総水銀		133	43	7	16	48	19
アルキル水銀		2	1	1	0	0	0
P C B		9	2	0	0	6	1
チウラム		0	0	0	0	0	0
シマジン		0	0	0	0	0	0
チオベンカルブ		0	0	0	0	0	0
セレン		25	12	6	1	3	3
ふっ素		665	412	43	83	64	63
ほう素		271	161	19	32	27	32
硝酸・亜硝酸	3,572	1984	2	690	653	243	
母 数	8,943	4,515		1,491	2,134	803	

注1：1事例で複数項目による汚染がある場合があり、各項目の和と母数は一致しない。

注2：超過事例の中の「現在は超過していない項目」とは、過去に複数項目の汚染があった場合で、現在は、他項目において環境基準超過があるものの、当該項目は環境基準を超過していない項目の事例件数をカウントしたものの。

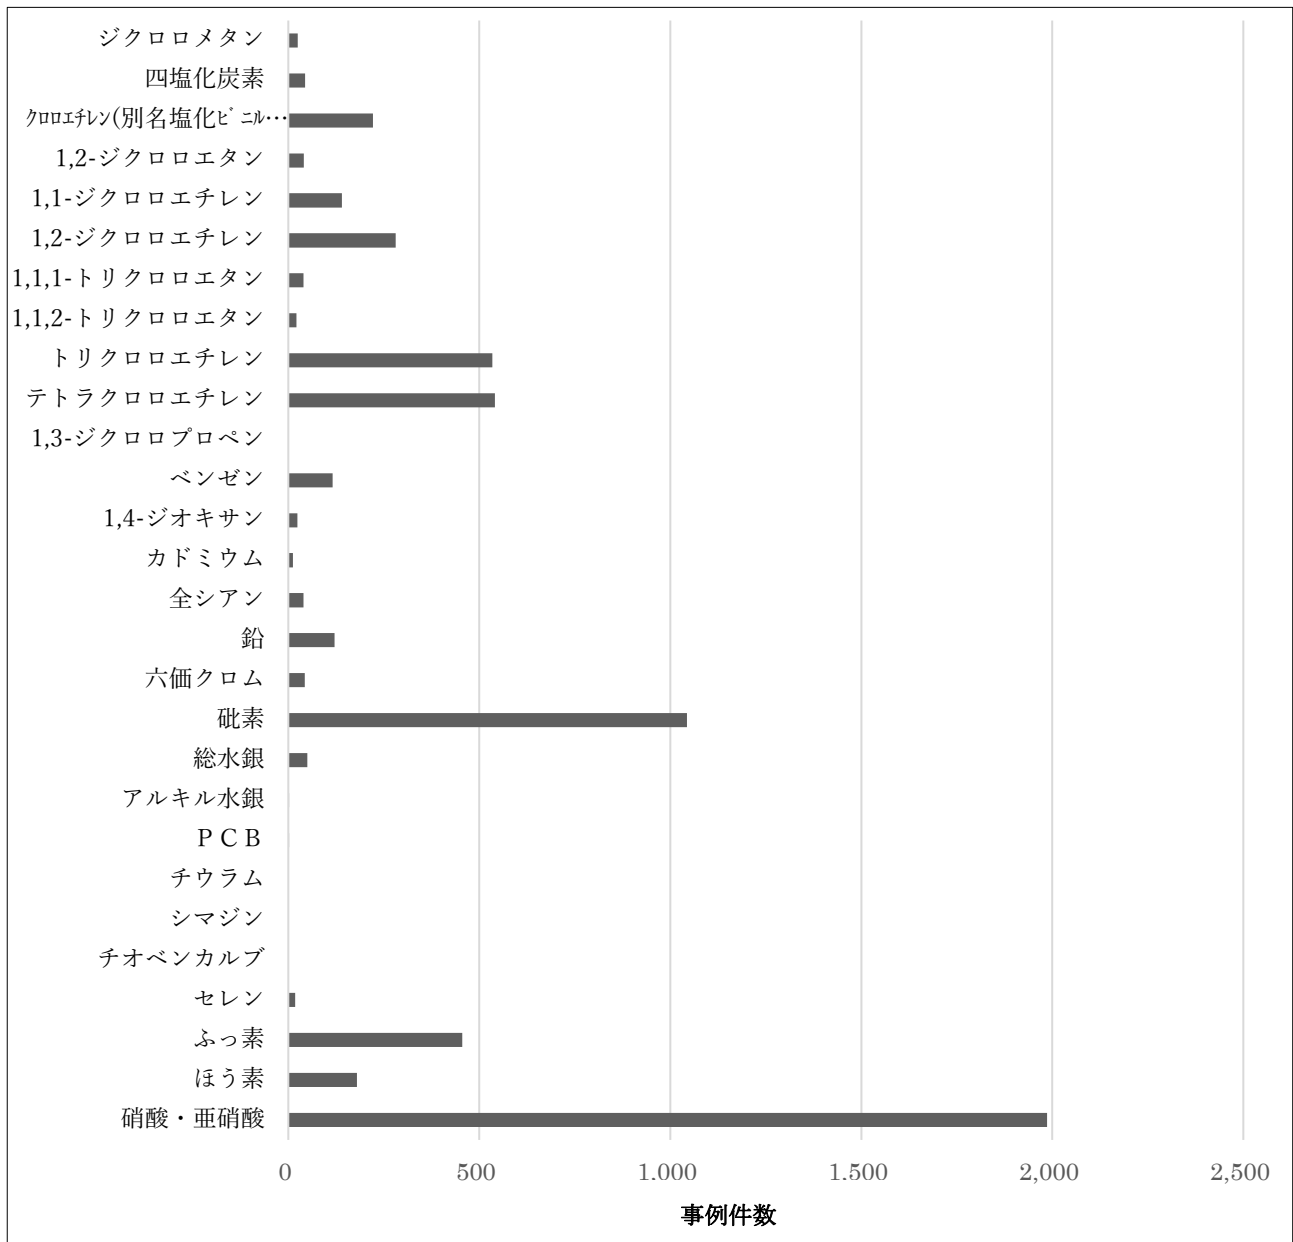


図 2 - 1 超過事例における超過項目の内訳

(2) 都道府県別事例件数

都道府県別の事例件数を表 2 - 3 ~ 2 - 6 に示す。

ただし、地域ごとに調査井戸数そのものに違いがあること、また、自然的要因による汚染や硝酸・亜硝酸による汚染など面的広がりのある汚染の場合は、都道府県等によって1つの事例と判断する範囲が異なることなどから、地域における地下水汚染の状況について一概に比較することはできない。

表 2 - 3 都道府県別の事例件数 (VOC)

都道府県		件数				
		合計	超過事例	一時達成事例	改善事例	調査不能事例
北海道・東北	北海道	53	16	12	18	7
	青森	9	0	3	5	1
	岩手	36	3	8	20	5
	宮城	39	6	1	19	13
	秋田	15	5	1	9	0
	山形	21	5	5	10	1
	福島	100	32	26	28	14
関東	茨城	51	26	5	20	0
	栃木	91	18	11	62	0
	群馬	42	20	9	12	1
	埼玉	164	64	27	56	17
	千葉	325	145	56	95	29
	東京	73	16	16	28	13
	神奈川	251	76	36	114	25
北陸・中部	新潟	104	49	29	26	0
	富山	4	2	0	2	0
	石川	16	4	8	4	0
	福井	26	7	12	7	0
	山梨	26	5	5	13	3
	長野	90	17	15	26	32
	岐阜	40	26	8	4	2
	静岡	51	11	7	33	0
近畿	愛知	299	117	35	123	24
	三重	55	21	13	20	1
	滋賀	42	14	2	25	1
	京都	42	10	5	20	7
	大阪	171	56	28	62	25
	兵庫	77	24	16	22	15
	奈良	12	2	7	3	0
中国・四国	和歌山	4	1	1	2	0
	鳥取	2	1	0	0	1
	島根	4	0	0	4	0
	岡山	48	12	3	26	7
	広島	12	3	3	2	4
	山口	11	8	2	1	0
	徳島	2	2	0	0	0
	香川	9	2	4	3	0
九州・沖縄	愛媛	23	1	10	12	0
	高知	6	1	2	1	2
	福岡	99	32	8	41	18
	佐賀	15	5	3	6	1
	長崎	11	4	2	2	3
	熊本	48	11	8	25	4
	大分	17	5	3	8	1
	宮崎	21	7	6	5	3
鹿児島	28	3	7	13	5	
沖縄	7	0	1	3	3	
合計 (全国計)		2,692	895	469	1,040	288

表 2 - 4 都道府県別の事例件数（重金属等）

都道府県		件数				
		合計	超過事例	一時達成事例	改善事例	調査不能事例
北海道・東北	北海道	42	20	9	11	2
	青森	56	38	5	11	2
	岩手	38	10	8	17	3
	宮城	65	18	3	17	27
	秋田	13	9	0	4	0
	山形	37	29	3	1	4
	福島	28	16	9	2	1
関東	茨城	101	77	8	16	0
	栃木	31	14	2	14	1
	群馬	28	18	6	2	2
	埼玉	108	70	16	14	8
	千葉	358	295	26	24	13
	東京	41	11	10	10	10
	神奈川	108	48	23	24	13
北陸・中部	新潟	113	85	18	7	3
	富山	17	11	4	1	1
	石川	33	22	4	7	0
	福井	11	6	2	1	2
	山梨	10	7	1	1	1
	長野	28	16	4	3	5
	岐阜	74	57	3	2	12
	静岡	25	13	5	5	2
近畿	愛知	260	141	38	60	21
	三重	30	20	6	4	0
	滋賀	48	29	0	17	2
	京都	47	16	8	12	11
	大阪	137	56	22	42	17
	兵庫	115	63	5	22	25
	奈良	16	4	1	11	0
中国・四国	和歌山	11	6	0	5	0
	鳥取	25	10	0	2	13
	島根	18	12	0	5	1
	岡山	39	29	1	4	5
	広島	52	27	24	1	0
	山口	8	4	3	0	1
	徳島	0	0	0	0	0
	香川	6	3	1	0	2
	愛媛	20	15	4	1	0
九州・沖縄	高知	3	1	1	1	0
	福岡	149	128	10	3	8
	佐賀	16	9	2	5	0
	長崎	14	3	0	3	8
	熊本	49	33	7	1	8
	大分	13	6	0	2	5
	宮崎	3	2	1	0	0
	鹿児島	38	27	4	1	6
沖縄	23	5	3	6	9	
合計（全国計）		2,505	1,539	310	402	254

表 2 - 5 都道府県別の事例件数 (硝酸・亜硝酸)

都道府県		件数				
		合計	超過事例	一時達成事例	改善事例	調査不能事例
北海道・東北	北海道	90	32	22	21	15
	青森	56	15	9	20	12
	岩手	56	10	7	35	4
	宮城	47	6	3	22	16
	秋田	14	6	4	2	2
	山形	17	4	6	7	0
	福島	33	9	13	8	3
関東	茨城	311	176	95	38	2
	栃木	95	39	29	25	2
	群馬	514	481	19	10	4
	埼玉	270	123	100	36	11
	千葉	690	621	44	17	8
	東京	74	12	13	26	23
	神奈川	210	60	45	81	24
北陸・中部	新潟	16	8	5	3	0
	富山	3	1	0	2	0
	石川	7	1	2	4	0
	福井	5	0	4	1	0
	山梨	21	10	7	0	4
	長野	100	27	24	29	20
	岐阜	19	12	3	2	2
	静岡	18	12	2	3	1
近畿	三重	18	16	2	0	0
	滋賀	21	3	1	16	1
	京都	16	5	4	6	1
	大阪	74	25	10	32	7
	兵庫	54	8	16	26	4
	奈良	22	3	3	15	1
	和歌山	78	34	5	32	7
中国・四国	鳥取	7	3	1	2	1
	島根	3	2	1	0	0
	岡山	28	19	3	4	2
	広島	23	2	18	0	3
	山口	4	0	4	0	0
	徳島	11	6	1	3	1
	香川	22	3	15	3	1
	愛媛	54	17	28	7	2
九州・沖縄	高知	13	1	6	3	3
	福岡	105	79	13	9	4
	佐賀	5	1	1	3	0
	長崎	40	9	13	14	4
	熊本	95	39	33	9	14
	大分	33	3	5	14	11
	宮崎	15	10	3	1	1
	鹿児島	71	9	38	10	14
沖縄	14	0	0	12	2	
合計 (全国計)		3,572	1,986	690	653	243

表 2 - 6 都道府県別の事例件数 (複合汚染)

都道府県		件数				
		合計	超過事例	一時達成事例	改善事例	調査不能事例
北海道・東北	北海道	0	0	0	0	0
	青森	1	0	0	0	1
	岩手	2	0	0	1	1
	宮城	0	0	0	0	0
	秋田	0	0	0	0	0
	山形	0	0	0	0	0
	福島	3	1	1	1	0
関東	茨城	0	0	0	0	0
	栃木	1	1	0	0	0
	群馬	5	3	1	1	0
	埼玉	14	9	0	5	0
	千葉	9	5	0	3	1
	東京	4	4	0	0	0
	神奈川	29	18	2	6	3
北陸・中部	新潟	4	2	2	0	0
	富山	0	0	0	0	0
	石川	0	0	0	0	0
	福井	1	1	0	0	0
	山梨	1	1	0	0	0
	長野	4	0	2	0	2
	岐阜	0	0	0	0	0
	静岡	1	0	1	0	0
近畿	愛知	35	21	4	7	3
	三重	5	3	2	0	0
	滋賀	0	0	0	0	0
	京都	1	1	0	0	0
	大阪	28	10	4	11	3
	兵庫	9	7	0	1	1
	奈良	1	1	0	0	0
中国・四国	和歌山	0	0	0	0	0
	鳥取	0	0	0	0	0
	島根	0	0	0	0	0
	岡山	2	1	0	0	1
	広島	2	1	1	0	0
	山口	0	0	0	0	0
	徳島	0	0	0	0	0
	香川	0	0	0	0	0
九州・沖縄	愛媛	0	0	0	0	0
	高知	0	0	0	0	0
	福岡	3	1	0	1	1
	佐賀	2	1	0	1	0
	長崎	1	1	0	0	0
	熊本	4	2	1	1	0
	大分	0	0	0	0	0
	宮崎	1	0	1	0	0
鹿児島	0	0	0	0	0	
沖縄	1	0	0	0	1	
合計 (全国計)		174	95	22	39	18

2. 2 事例件数の推移


各調査年度において把握されていた事例件数の推移を図2-2に示す。

VOC事例の件数は、調査を開始した平成10年度から緩やかに増加しているが、この間に環境基準を達成した事例も増加しており、超過事例件数については平成19年度をピークに僅かに減少傾向にある。

重金属等事例の件数は増加傾向にあるが、事例の多くが自然的要因との関連が高い砒素、ふっ素、ほう素による汚染事例である。

硝酸・亜硝酸事例の件数は、増加傾向にあり、超過事例件数についても、新たな汚染事例の判明や改善に時間を要することにより増加する傾向にある。

事例件数(件)

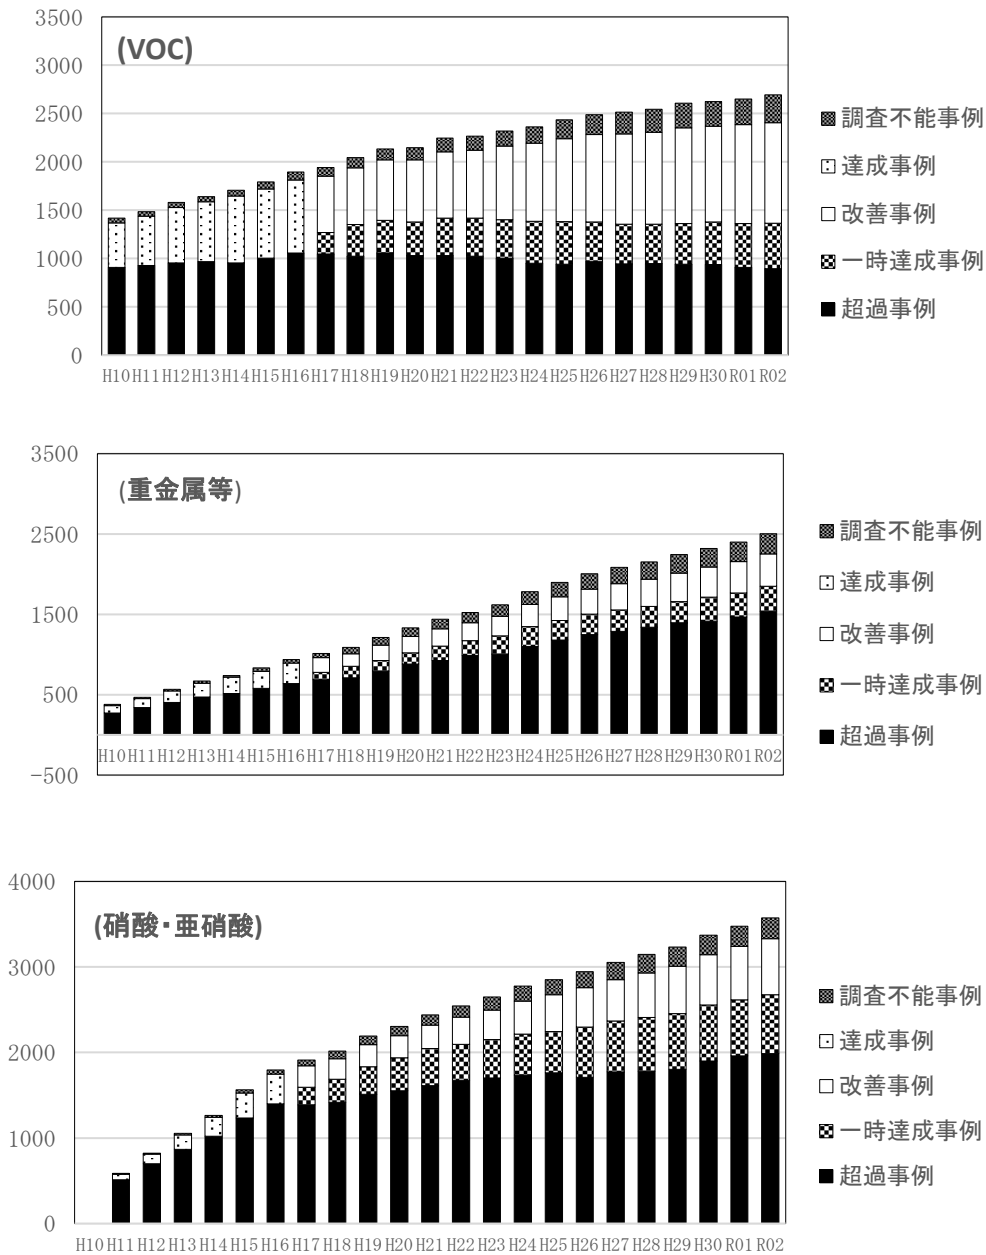

注1：「達成事例」…平成16年度まで「一時達成事例」と「改善事例」の分類がなく、環境基準達成事例としていた。
 注2：硝酸・亜硝酸は平成11年度調査より対象となった。
 注3：複合汚染については省略した。

図2-2 把握事例件数の推移

2. 3 汚染判明年度

全事例 8,943 件について、汚染判明年度を表 2-7、汚染判明件数の推移を図 2-3 に示す。

汚染判明件数の合計は、地下水の常時監視を開始した平成元年度に急増し、その後一旦は少なくなったものの、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の 3 項目が新たに環境基準項目に追加された平成 11 年度頃から数年間にかけて再度急増した。合計件数はその後、大きく減少し、近年も減少傾向にある。

令和 2 年度における汚染判明件数が最も多い事例は、硝酸・亜硝酸の事例であり、94 件の汚染が新たに確認された。

表 2-7 汚染判明年度ごとの事例件数

汚染判明年度	件数					
	合計	VOC		重金属等	硝酸・亜硝酸	複合汚染
昭和 58 年度以前	77 (26)	64 (19)	9 (4)	2 (1)	2 (2)	
59 年度	55 (23)	50 (21)	4 (2)	0 (0)	1 (0)	
60 年度	75 (29)	75 (29)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
61 年度	46 (17)	46 (17)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
62 年度	60 (28)	54 (26)	2 (0)	2 (2)	2 (0)	
63 年度	99 (47)	95 (44)	0 (0)	2 (1)	2 (2)	
平成 元年度	237 (118)	216 (103)	16 (13)	2 (0)	3 (2)	
2 年度	211 (84)	182 (69)	21 (11)	5 (3)	3 (1)	
3 年度	148 (63)	124 (53)	18 (7)	5 (2)	1 (1)	
4 年度	116 (47)	92 (34)	15 (8)	4 (4)	5 (1)	
5 年度	145 (55)	63 (30)	55 (19)	25 (4)	2 (2)	
6 年度	146 (76)	61 (28)	56 (35)	29 (13)	0 (0)	
7 年度	157 (70)	58 (24)	44 (27)	55 (19)	0 (0)	
8 年度	160 (81)	53 (20)	54 (36)	53 (25)	0 (0)	
9 年度	180 (85)	42 (22)	54 (25)	80 (35)	4 (3)	
10 年度	282 (154)	136 (87)	41 (22)	99 (42)	6 (3)	
11 年度	342 (208)	92 (54)	70 (37)	175 (115)	5 (2)	
12 年度	428 (273)	88 (45)	106 (70)	224 (151)	10 (7)	
13 年度	383 (254)	68 (38)	77 (55)	229 (155)	9 (6)	
14 年度	388 (253)	64 (33)	78 (49)	240 (166)	6 (5)	
15 年度	453 (289)	78 (46)	86 (49)	282 (189)	7 (5)	
16 年度	417 (261)	94 (39)	108 (65)	205 (150)	10 (7)	
17 年度	367 (211)	102 (39)	113 (71)	143 (97)	9 (4)	
18 年度	365 (245)	97 (42)	110 (76)	139 (115)	19 (12)	
19 年度	345 (231)	80 (28)	117 (92)	140 (105)	8 (6)	
20 年度	309 (214)	52 (26)	112 (83)	133 (97)	12 (8)	
21 年度	286 (197)	60 (27)	92 (67)	128 (99)	6 (4)	
22 年度	268 (209)	38 (20)	97 (75)	128 (109)	5 (5)	
23 年度	250 (203)	44 (31)	94 (71)	105 (96)	7 (5)	
24 年度	233 (194)	37 (24)	107 (95)	85 (72)	4 (3)	
25 年度	289 (247)	53 (40)	116 (97)	116 (106)	4 (4)	
26 年度	258 (219)	48 (34)	111 (95)	98 (89)	1 (1)	
27 年度	212 (183)	26 (22)	91 (76)	94 (85)	1 (0)	
28 年度	226 (203)	34 (29)	87 (81)	98 (89)	7 (4)	
29 年度	224 (215)	31 (30)	80 (77)	108 (104)	5 (4)	
30 年度	272 (267)	29 (29)	91 (89)	148 (145)	4 (4)	
令和 元年度	218 (216)	37 (36)	82 (81)	97 (97)	2 (2)	
令和 2 年度	216 (211)	29 (26)	91 (89)	94 (94)	2 (2)	
母数	8,943 (6,006)	2,692 (1,364)	2,505 (1,849)	3,572 (2,676)	174 (117)	

注：括弧内の数値は、令和 2 年度末時点の「超過事例」及び「一時達成事例」の合計数。(内数)

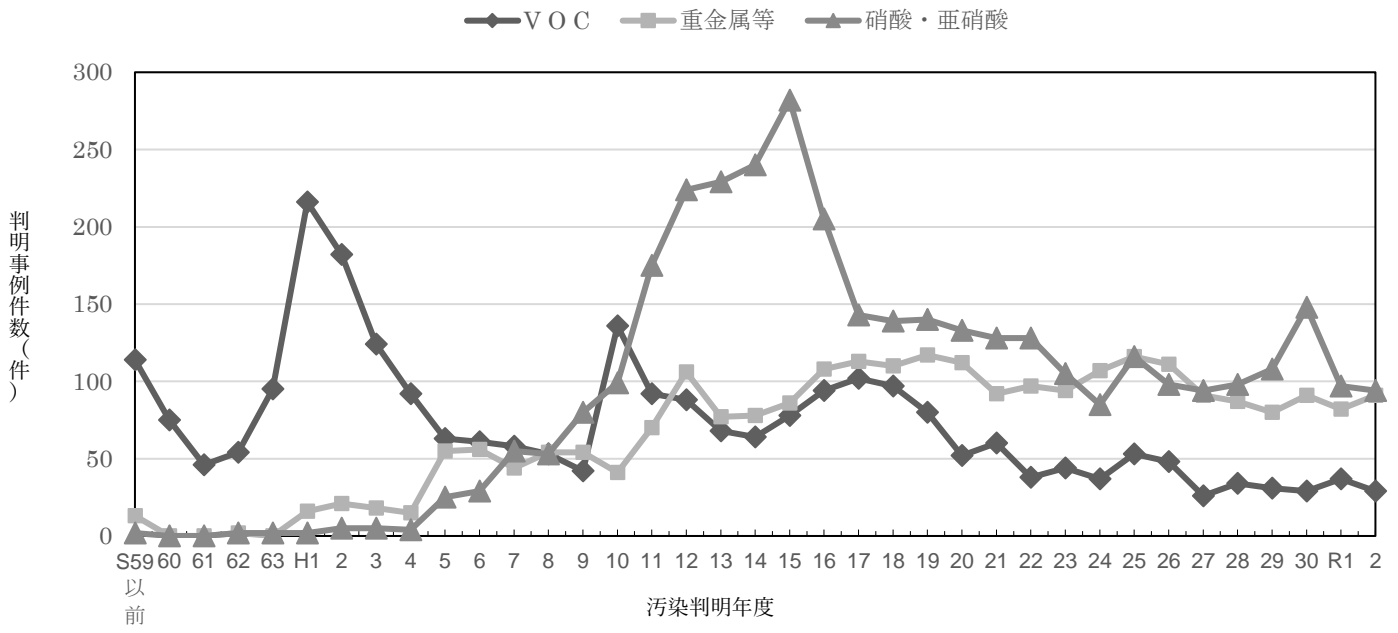


図2-3 汚染判明件数の推移(3分類)

2. 4 汚染判明の経緯

全事例 8,943 件について、汚染判明の経緯を表 2-8 に示す。

全体で最も多いのは、「水濁法の測定計画に基づく調査」(5,533 件、全事例の 62%) であった。

項目分類別に見ると、VOC 事例は、「水濁法の測定計画に基づく調査」(907 件、VOC 事例の 34%) が最も多いものの、「(測定計画等以外の) 国や地方公共団体による調査」(631 件、同 23%) の他、「事業者等の自主的な調査」(609 件、同 23%) が比較的多い。これは、VOC 事例が、工場・事業場を原因とする場合が多いためである。

一方、重金属等及び硝酸・亜硝酸の事例は、「水濁法の測定計画に基づく調査」(重金属等事例の 65%、硝酸・亜硝酸事例の 83%) がほとんどを占めている。

表 2-8 汚染判明の経緯

汚染判明の経緯 (複数回答有り)	件数				
	合計	VOC	重金属等	硝酸・ 亜硝酸	複合 汚染
水濁法の測定計画に基づく調査	5,533 (3,815)	907 (450)	1,635 (1,187)	2,970 (2,166)	21 (12)
水濁法等に基づく立入調査	118 (55)	112 (52)	5 (3)	1 (0)	0 (0)
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく調査	7 (4)	0 (0)	4 (3)	3 (1)	0 (0)
土壌汚染対策法に基づく調査	187 (138)	81 (52)	84 (70)	0 (0)	22 (16)
条例・要綱等に基づく調査	233 (146)	133 (72)	84 (61)	0 (0)	16 (13)
地方公共団体による飲用井戸、上水道水質調査	425 (328)	155 (87)	91 (69)	178 (172)	1 (0)
上記以外の国や地方公共団体による調査	1,175 (728)	631 (306)	214 (172)	308 (238)	22 (12)
事業者等の自主的な調査	1,069 (660)	609 (327)	340 (248)	29 (21)	91 (64)
住民からの申し出等	244 (177)	97 (51)	50 (36)	87 (82)	10 (8)
その他	218 (127)	138 (65)	53 (44)	12 (8)	15 (10)
母数	8,943 (6,006)	2,692 (1,364)	2,505 (1,849)	3,572 (2,676)	174 (117)

注 1：括弧内の数値は、令和 2 年度末時点の「超過事例」及び「一時達成事例」の合計数。(内数)

注 2：複数回答があるため、各件数の和と母数は必ずしも一致しない。

3. 地下水の用途と飲用指導等の措置の実施状況

3. 1 汚染判明以前の地下水の用途と飲用指導等の措置の実施状況

地下水汚染が判明した場合は、人の健康を保護する観点から、まず飲用指導等利用面からの措置が都道府県等によって講じられている。全事例 8,943 件について、汚染判明以前の地下水の用途と汚染判明後の飲用指導等の措置の実施状況を表 3-1 に示す。

まず、汚染判明以前の主な地下水の用途は、以下のとおりであった。

- ・「生活用水」 (5,211 件、全事例の 58%)
- ・「個人等の飲用水」 (2,206 件、同 25%)
- ・「工業用水」 (1,023 件、同 11%)
- ・「農業用水」 (658 件、同 7%)

飲用指導等の措置の実施状況については、全用途で見ると、以下のとおりであった。

- ・「井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導」 (7,673 件、全事例の 86%)
- ・「上水道への切り替え」 (1,769 件、同 20%)
- ・「浄水器設置又はその補助や指導等」 (329 件、同 4%)
- ・その他、「井戸の掘換え、切り替え」、「汚染された層のストレーナーの閉鎖」など

用途が個人等の飲用水であった事例に限ると、「井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導」は 95% とほとんどの事例で実施され、「上水道への切り替え」も 37% の事例で実施されていた。

表 3-1 汚染判明以前の地下水の用途と飲用指導等の措置の実施状況

汚染判明以前の地下水の用途 (複数回答有り)	件数											
	母数	飲用指導等の措置の実施状況 (複数回答有り)										
		井戸所有者への飲用方法・使用方法の指導		上水道への切り替え		浄水器設置又はその補助や指導等		その他		特に対応していない		
		R02 判明	R02 判明	R02 判明	R02 判明	R02 判明	R02 判明	R02 判明	R02 判明	R02 判明	R02 判明	
上水道源	104 (67)	1	90 (60)	1	26 (19)	0	9 (7)	0	22 (10)	1	8 (4)	0
個人等の飲用水	2,206 (1,699)	39	2,097 (1,623)	8	809 (604)	11	205 (192)	3	180 (102)	0	20 (14)	1
生活用水	5,211 (3,734)	139	4,773 (3,424)	10	1,220 (889)	17	218 (201)	3	443 (277)	6	277 (200)	23
工業用水	1,023 (594)	17	913 (527)	8	203 (121)	1	25 (16)	0	161 (88)	1	71 (45)	3
農業用水	658 (480)	26	613 (451)	8	112 (77)	2	30 (27)	1	57 (39)	3	28 (18)	2
その他	383 (301)	24	268 (220)	18	11 (8)	1	1 (0)	0	31 (28)	0	88 (57)	4
利用していない	1,283 (652)	10	784 (365)	0	87 (47)	0	5 (2)	0	125 (69)	0	398 (223)	7
不明	495 (266)	17	415 (220)	15	104 (70)	2	6 (5)	0	100 (40)	0	51 (31)	1
母数	8,943 (6,006)	216	7,673 (5,194)	46	1,769 (1,235)	23	329 (293)	3	901 (513)	11	887 (559)	36

注 1：括弧内の数値は、令和 2 年度末時点の超過事例及び一時達成事例の合計数。(内数)

注 2：1 事例の地域に、複数の用途の井戸が存在する場合や複数の措置を実施している場合があるため、各件数の和と母数は必ずしも一致しない。

3. 2 環境基準超過事例の現在の地下水の利用等の状態

環境基準超過事例について、現在の地下水の利用等の状態を表3-2に示す。

なお、ここに示す地下水の利用等の状態の分類とは、水濁法第14条の3の浄化措置命令の規定における「被害を防止するための必要な限度」を定めた水濁法施行規則第9条の3第2項各号に掲げられた地下水の利用等の状態に対応している。

「飲用井戸で環境基準超過があった」は853件（超過事例の19%）であり、硝酸・亜硝酸の事例が多い。また、「水道源井戸で環境基準超過があった」が16件、「災害用井戸で環境基準超過があった」が7件である。

表3-2 環境基準超過事例の現在の地下水の利用等の状態

現在の環境基準超過井戸の利用等の状態 (複数回答有り)	件数				
	合計	VOC	重金属等	硝酸・ 亜硝酸	複合 汚染
飲用井戸で環境基準超過があった(※1)	853	83	213	556	1
水道源井戸で環境基準超過があった(※2)	16	8	8	0	0
災害用井戸で環境基準超過があった(※3)	7	0	3	4	0
公共用水域汚染の主たる原因となり、又は原因となることが確実である地下水で環境基準超過があった(※4)	31	4	11	15	1
上記に該当しない	3,607	801	1,302	1,411	93
母数	4,513	895	1,539	1,986	95

※1：人の飲用に供せられ、又は供されることが確実であり（以下の※2～4を除く。）、その取水口で環境基準超過があった。

※2：水道法第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実であり、その取水口で環境基準超過があった。

※3：災害対策基本法第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされており、その取水口で環境基準超過があった。

※4：水質環境基準（有害物質に該当する物質に係るものに限る。）が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実であり、地下水の公共用水域への湧出口に近接する地下水の取水口で環境基準超過があった。

注：複数回答、無回答があるため、各件数の合計と母数は一致しない。

4. 汚染範囲の把握及び継続監視の実施状況

4. 1 汚染範囲の把握状況

地下水汚染が判明した場合は、都道府県等によって汚染井戸周辺地区調査等が行われ、汚染範囲が把握されている。全事例 8,943 件について、汚染範囲の把握状況を表 4 - 1 に示す。

全体では、「把握済み」が 6,039 件（全事例の 68%）、「調査中」が 270 件（同 3%）、「調査実施予定」が 138 件（同 2%）である。

項目分類別に見ると、「把握済み」・「調査中」・「調査実施予定」を合わせた割合は、VOC 事例が 92%、重金属等事例が 72%、硝酸・亜硝酸事例が 56%である。

「予定なし」の理由としては、以下のような回答が挙げられた。

- ・対象井戸、周辺井戸の再調査を行ったが、検出されていないため。
- ・自然由来・農地に由来するものと思われるため。
- ・汚染範囲が広域に及び、範囲内に汚染原因と思われるものが複数あり、特定の原因による汚染として範囲特定することが難しいため。

表 4 - 1 汚染範囲の把握状況

汚染範囲の把握状況	件数				
	合計	VOC	重金属等	硝酸・亜硝酸	複合汚染
把握済み	6,039	2,381	1,686	1,822	150
調査中	270	75	91	98	6
調査実施予定	138	31	39	66	2
予定なし	2,496	205	689	1,586	16
母 数	8,943	2,692	2,505	3,572	174

4. 2 継続監視調査の実施状況

(1) 継続監視調査の実施状況

地下水汚染が確認された後は、都道府県等によって、継続的な監視（継続監視調査）が行われている。調査不能事例を除く全事例（以下、これを全事例とする。）8,138件について、継続監視調査の実施状況を表4-2に示す。なお、ここでは都道府県等が測定計画に基づき実施するもののみならず、事業者等が定期的に監視を行っている場合も含む。

全体では、「実施中」（3,907件、母数の48%）、「実施予定」（443件、同5%）、「終了」（1,789件、同22%）、「実施していない」（1,797件、同22%）という状況であった。

項目分類別で見ると、「実施中」及び「実施予定」を合計した割合は、VOC事例が59%、重金属等事例が53%、硝酸・亜硝酸事例が49%である。

表4-2 継続監視調査の実施状況

継続監視調査の 実施状況	件数				
	合計	VOC	重金属等	硝酸・ 亜硝酸	複合 汚染
現在、実施中である	3,907	1,334	1,050	1,417	106
実施予定である	443	83	147	206	7
終了した	1,789	805	409	543	32
実施していない	1,797	144	588	1,060	5
不明	202	38	55	103	6
母 数	8,138	2,404	2,249	3,329	156

継続監視を実施している 3,907 件についてその頻度と件数を表4-3に示す。「1回/年」2,261件（58%）、「2回/年」619件（16%）、「4回/年」332件（8%）の順に多くなっている。

表4-3 継続監視調査の調査頻度

継続監視調査の 調査頻度	件数
0.5回/年未満	98
0.5回/年	170
1回/年	2,261
1.5回/年	1
2回/年	619
2.5回/年	1
3回/年	16
4回/年	332
5回/年	5
6回/年	18
7~11回/年	9
12回/年	76
13回/年	1
14回/年	1
24回/年	1
26~52回/年	13
その他・不明	60
母 数	3,907

(2) 継続監視調査の実施主体

(1) で継続監視を「実施中」又は「実施予定」である事例 4,350 件についてその実施主体を表 4-4 に示す。

全体的には、ほとんどの測定が「自治体」(3,780 件、母数の 87%) により実施されている。

ただし、工場・事業場による汚染が多い VOC による汚染については、「事業者 (汚染原因者)」が実施している例 (295 件、VOC 事例の 21%) も比較的多い。

表 4-4 継続監視調査の実施主体

継続監視調査の 実施主体 (複数回答有り)	件数				
	合計	VOC	重金属等	硝酸・ 亜硝酸	複合 汚染
自治体	3,780	1,142	971	1,616	51
事業者 (汚染原因者)	477	295	122	3	57
事業者 (土地所有者)	254	89	129	4	32
その他	27	4	22	1	0
母 数	4,350	1,417	1,197	1,623	113

注：複数回答があるため、各件数の和と母数は必ずしも一致しない。

5. 汚染原因の状況

5. 1 汚染原因の把握状況

地下水汚染が判明した場合は、都道府県等によって、汚染源の特定等の調査が行われている。全事例8,140件について、汚染原因の把握状況を表5-1に示す。

汚染原因が「特定又は推定」されているのは、VOCで1,328事例(55%)、重金属等で1,517事例(67%)、硝酸・亜硝酸で1,939事例(58%)であった。

汚染原因が「不明」の場合については、調査実施状況ごとの内訳についても整理した。硝酸・亜硝酸事例については、汚染原因が不明であるにも関わらず、「調査実施予定なし」の事例の割合が、他と比較して高い理由として、主に以下のような回答が挙げられた。

- ・ 付近に原因を特定できるものがないため。
- ・ 汚染の原因と考えられるものが多数あるため。
- ・ 周辺井戸を含めて再調査したところ、基準超過が確認されなかったため。

表5-1 汚染原因の把握状況

汚染原因の把握状況		件数				
		合計	VOC	重金属等	硝酸・亜硝酸	複合汚染
特定又は推定		4,887 (3,811)	1,328 (765)	1,517 (1,307)	1,939 (1,662)	103 (77)
不明	小計	3,253 (2,195)	1,076 (599)	734 (542)	1,390 (1,014)	53 (40)
	調査中	247 (190)	124 (94)	49 (42)	72 (52)	2 (2)
	調査実施予定	149 (128)	37 (35)	50 (42)	61 (50)	1 (1)
	調査完了したが不明	1,858 (1,069)	765 (388)	463 (311)	594 (345)	36 (25)
	調査実施予定なし	999 (808)	150 (82)	172 (147)	663 (567)	14 (12)
母数		8,140 (6,006)	2,404 (1,364)	2,251 (1,849)	3,329 (2,676)	156 (117)

注1：括弧内の数値は、令和2年度末時点の「超過事例」及び「一時達成事例」の合計数。(内数)

5. 2 汚染原因

5. 1において汚染原因が特定又は推定された事例4,887件について、汚染原因を表5-2(項目分類別)、表5-3(項目別)に示す。また、工場・事業場が原因と推定される汚染判明年度ごとの事例件数を図5-1に示す。

各項目分類別の主な汚染原因は、以下のとおりであった。

(VOC事例)

- ・ 「工場・事業場」 (1,253件、母数の94%)
注：工場・事業場における排水・廃液・原料等による汚染。
- ・ 「廃棄物」 (170件、同13%)

(重金属等事例)

- ・ 「自然的要因」 (1,269件、母数の84%)
- ・ 「工場・事業場」 (184件、同12%)
- ・ 「廃棄物」 (33件、同2%)

(硝酸・亜硝酸事例)

- ・「過剰な施肥」 (1,804 件、母数の 93%)
- ・「生活排水の地下浸透」 (773 件、 同 40%)
- ・「家畜排せつ物の不適正処理」 (766 件、 同 40%)

その他の汚染原因としては施設（貯油タンク・配管・塵芥処分場・資材置場・浄化槽・冷却装置）由来が多く、以下のようなものが挙げられた。

- ・ 鉛を使用した井戸配管からの溶出による汚染（鉛）
- ・ ガソリンタンクからのベンゼン流出（ベンゼン）
- ・ 地下埋設排水管の腐食孔からの地下浸透による汚染（四塩化炭素）
- ・ 洗浄溶剤の不適切な取り扱いによる汚染（1,1,1-トリクロロエタン）

表 5 - 2 汚染原因（項目分類別）

汚染原因 (複数回答有り)	件数				
	合計	VOC	重金属等	硝酸・亜硝酸	複合汚染
工場・事業場	1,538 (945)	1,253 (731)	184 (139)	1 (1)	100 (74)
廃棄物	223 (131)	170 (90)	33 (23)	13 (12)	7 (6)
家畜排せつ物	766 (688)	0 (0)	0 (0)	766 (688)	0 (0)
施肥	1,806 (1,559)	0 (0)	2 (2)	1,804 (1,557)	0 (0)
生活排水	776 (682)	0 (0)	3 (2)	773 (680)	0 (0)
自然的要因	1,307 (1,149)	0 (0)	1,269 (1,121)	38 (28)	0 (0)
その他	92 (60)	48 (25)	37 (29)	5 (4)	2 (2)
母 数	4,887 (3,811)	1,328 (765)	1,517 (1,307)	1,939 (1,662)	103 (77)

注 1：括弧内の数値は、令和 2 年度末時点の「超過事例」及び「一時達成事例」の合計数。(内数)

注 2：下の例のように複数の汚染原因による事例があるため、各件数の和と母数は必ずしも一致しない。

例 1) 工場・事業場内の廃棄物による事例などでは工場・事業場における排水・廃液・原料等と廃棄物（最終処分場・不法投棄）の両方を汚染原因としている例がある。

例 2) 硝酸・亜硝酸の事例で同地域の施肥と家畜排せつ物など明確に分離できない例がある。

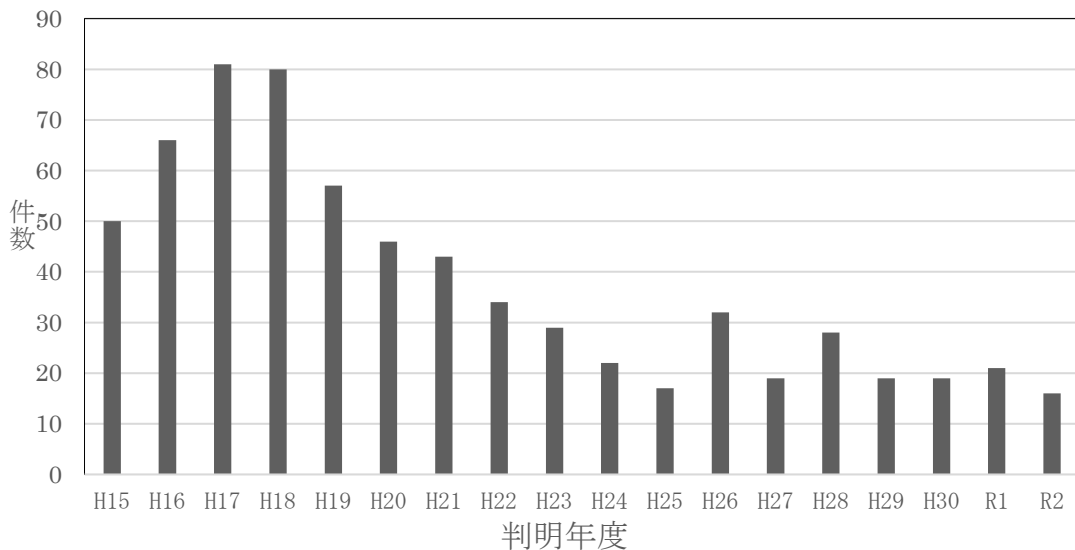


図 5 - 1 工場・事業場が原因と推定される汚染判明年度ごとの事例件数

表5-3 汚染原因（項目別）

汚染原因	母数	VOC													重金属等													硝酸・亜硝酸	
		ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1、2-ジクロロエタン	1、1-ジクロロエチレン	1、2-ジクロロエチレン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1、3-ジクロロプロペン	ベンゼン	1、4-ジオキサン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	セレン	ふっ素		ほう素
		工場・事業場	1,538	39	30	174	46	181	241	80	18	660	665	0	273	13	9	50	54	59	70	17	0	3	0	0	0		10
廃棄物	223	5	6	14	9	15	24	20	4	83	126	0	3	1	4	2	16	2	17	7	0	1	0	0	0	0	10	9	13
家畜排せつ物の不適正処理	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766
過剰な施肥	1,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,804
生活排水の地下浸透	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	773
自然由来	1,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	52	0	903	49	0	0	0	0	0	0	1	269	99	38
その他	92	1	3	6	1	4	7	8	2	20	24	0	12	0	0	3	17	5	11	0	0	2	0	0	0	1	8	5	5
合計	4,887	43	38	181	53	189	250	87	22	697	706	0	285	13	14	54	138	63	993	71	0	6	0	0	0	12	383	161	1,939

注：1事例で複数項目の汚染がある事例や複数の汚染原因による事例があり、各件数の和と母数は必ずしも一致しない。

5. 3 工場・事業場からの汚染に係る原因施設等の種別について

5. 2において工場・事業場が汚染原因と特定又は推定された事例 1,538 件について、その汚染に係る原因施設等の種別を表 5-4 に、原因行為の種別を表 5-5 に示す。原因施設は有害物質使用特定施設（592 件）、原因行為は汚染原因物質の不適切な取扱いによる漏洩（260 件）が最も多かった。

表 5-4 工場・事業場からの汚染に係る原因施設等の種別

有害物質使用特定施設	592
特定施設（有害物質使用特定施設を除く）	51
有害物質貯蔵指定施設	12
貯油施設	183
油水分離槽	6
上記以外の施設、設備等	72
上記以外の場所	5
その他	33
経緯不明	600
母数	1,538

表 5-5 工場・事業場からの汚染に係る原因行為の種別

施設の破損等による汚染原因物質の漏洩事故	150
施設・設備の劣化・老朽化、破損等による漏洩	64
廃液貯留設備、保管容器の亀裂等からの漏洩	9
施設の構造上の欠陥による漏洩	3
施設更新時の漏洩	1
施設の故障等による漏洩	3
詳細不明	51
汚染原因物質の不適切な取扱いによる漏洩	260
設備等の操作ミスや汚染物質の不適切な取扱いによる漏洩	65
通常の作業工程（洗浄など）中の漏洩（滴り落ちなど）	51
溶剤や廃液等の移し替え作業時の漏洩	21
溶剤等を使用する施設の不適正な管理（フランジの締め付け不足等）による漏洩	6
詳細不明	105
汚染原因物質を含む排水の地下浸透	125
廃棄物処理法施行前の廃棄物の処理	15
廃棄物処理法施行後の廃棄物の処理（原因行為が行われた当時の廃棄物処理法の規制に適合）	26
残土の処理	3
排ガス、排気中の汚染原因物質の降下、沈着等	6
その他	23
不明	1,020
母数	1,538

5. 4 自然的要因による汚染とその判断根拠

5. 2のとおり、自然的要因による汚染が存在している項目は、カドミウム（2件）、鉛（52件）、砒素（903件）、総水銀（49件）、セレン（1件）、ふっ素（269件）、ほう素（99件）、硝酸・亜硝酸（38件）の8項目であった。

自然的要因による汚染については、周辺の金属鉱床等に含まれる元素又は化合物に該当し、かつ調査地点における汚染物質に因果関係が認められること、また、調査地点周辺において汚染物質の使用履歴や不法投棄等が見当たらないこと等を確認した上で、専門家の助言を得て総合的に判断することが望ましい。5. 2において自然的要因による汚染と特定又は推定された事例1,307件について、その判断根拠を表5-6に示す。

主な判断根拠は、以下のとおりであった。

- ・「周辺に発生源が存在しない」 (1,029件、母数の79%)
- ・「地理的・地質的特徴から判断」 (421件、同32%)
- ・「文献や過去の調査報告から自然的要因による汚染地域であることが以前からわかっていた」 (412件、同32%)

表5-6 自然的要因による汚染と判断した根拠

自然的要因と判断した根拠 (複数回答有り)	件数								
	合計	カドミウム	鉛	砒素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸・硝酸
ボーリング調査、地質調査の実施により判断	59	0	4	44	6	0	3	0	6
水質の解析や土壌ガスの解析により判断	217	0	9	143	12	0	41	26	2
地理的・地質的特徴から判断	421	2	4	286	10	0	99	48	12
周辺に発生源が存在しない	1,029	0	41	755	28	1	178	66	29
文献や過去の調査報告から自然的要因による汚染地域であることが以前からわかっていた	412	1	6	291	25	0	101	19	6
その他	35	0	3	21	1	0	11	8	2
根拠不明	19	0	4	9	1	0	0	0	5
母数	1,307	2	52	903	49	1	269	99	38

注：複数回答及び複数項目による事例があるため、各件数の和と母数は必ずしも一致しない。

6. 工場・事業場を原因とする地下水汚染対策の状況

6. 1 汚染原因者の特定状況

5. 2において、工場・事業場が原因とされた事例 1,538 件について、その汚染原因者の特定状況を表 6-1 に示す。

汚染原因者が「特定又は推定」されていたのは、1,481 件（母数の 96%）であった。

表 6-1 汚染原因者の特定状況

汚染原因者の特定状況	件数				
	合計	VOC	重金属等	硝酸・亜硝酸	複合汚染
特定又は推定	1,481 (904)	1,203 (696)	178 (133)	1 (1)	99 (74)
不明	57 (41)	50 (35)	6 (6)	0 (0)	1 (0)
母数	1,538 (945)	1,253 (731)	184 (139)	1 (1)	100 (74)

注：括弧内の数値は、令和 2 年度末時点の「超過事例」及び「一時達成事例」の合計数。（内数）

6. 2 汚染原因者（工場・事業場）の主たる業種及び汚染原因行為が行われた時期

6. 1において、汚染原因者が特定又は推定された 1,481 件について、その主たる業種について表 6-2（項目分類別）、表 6-3（項目別）に示す。

汚染原因者の主な業種は、以下のとおりであった。

- ・「洗濯・理容・美容・浴場業」（374 件、母数の 25%）
- ・「その他の小売業」（204 件、同 14%）
- ・「金属製品製造業」（184 件、同 12%）
- ・「輸送用機械器具製造業」（120 件、同 8%）
- ・「電子部品・デバイス製造業」（96 件、同 7%）

有害物質使用特定事業場からの有害物質を含む特定地下浸透水の地下への浸透については、意図的・非意図的に関わらず制限されている。

汚染原因者の地下水汚染の原因となった行為（意図的・非意図的問わず）が終了した時期について表 6-2 右欄に示す。（ただし、この表の集計対象となった工場・事業場の全てが有害物質使用特定事業場であるとは限らない。）汚染原因者の地下水汚染の原因となった行為が終了した時期は、「平成元年度より前」が 233 件（16%）、「平成元年度以降」が 536 件（36%）、「不明」が 712 件（48%）であり、時期がわかっているものについては、「平成元年度以降」の事例が多い。

表6-2 汚染原因者（工場・事業場）の主たる業種（項目分類別）及び汚染原因行為が終了した時期

業種	件数						汚染原因行為が終了した時期											
	合計		VOC	重金属等	硝酸・亜硝酸	複合汚染	平成元年度より前	平成元年度以降	不明									
		R2 判明																
農業	6	(2)	0	(0)	4	(0)	1	(1)	0	(0)	2	(1)	3	(1)	1	(0)		
繊維工業	40	(23)	0	(0)	34	(22)	4	(1)	0	(0)	2	(0)	6	(2)	12	(5)	22	(16)
化学工業	76	(60)	3	(3)	52	(39)	12	(10)	0	(0)	12	(11)	12	(9)	32	(24)	32	(27)
ゴム製品製造業	17	(15)	0	(0)	15	(13)	1	(1)	0	(0)	1	(1)	5	(5)	6	(5)	6	(5)
非鉄金属製造工業	39	(27)	1	(1)	27	(16)	8	(8)	0	(0)	4	(3)	6	(6)	16	(12)	17	(9)
金属製品製造業	184	(121)	2	(2)	120	(74)	47	(33)	0	(0)	17	(14)	35	(26)	64	(46)	85	(49)
はん用機械器具製造業	64	(46)	0	(0)	54	(38)	6	(5)	0	(0)	4	(3)	14	(13)	22	(17)	28	(16)
生産用機械器具製造業	33	(18)	0	(0)	28	(14)	3	(2)	0	(0)	2	(2)	7	(5)	8	(4)	18	(9)
業務用機械器具製造業	36	(25)	0	(0)	32	(21)	2	(2)	0	(0)	3	(3)	2	(2)	17	(15)	17	(8)
電子部品・デバイス製造	96	(65)	0	(0)	79	(54)	12	(9)	0	(0)	5	(2)	17	(15)	24	(19)	55	(31)
電気機械器具製造業	79	(51)	1	(1)	63	(38)	7	(6)	0	(0)	9	(7)	21	(15)	21	(16)	37	(20)
情報通信機械器具製造業	37	(18)	0	(0)	29	(13)	3	(2)	0	(0)	5	(3)	8	(4)	9	(6)	20	(8)
輸送用機械器具製造業	120	(88)	2	(2)	88	(64)	15	(10)	1	(1)	16	(13)	23	(19)	34	(21)	63	(48)
ガス業	21	(17)	0	(0)	3	(2)	9	(8)	0	(0)	9	(7)	15	(13)	3	(2)	3	(2)
その他の小売業	204	(71)	2	(1)	201	(71)	1	(0)	0	(0)	2	(0)	6	(5)	12	(38)	78	(28)
洗濯・理容・美容・浴場業	374	(222)	2	(2)	369	(220)	0	(0)	0	(0)	5	(2)	68	(44)	11	(82)	196	(96)
廃棄物処理業	8	(7)	0	(0)	8	(7)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(5)	3	(2)
その他	133	(89)	3	(3)	76	(47)	48	(36)	0	(0)	9	(6)	22	(13)	52	(37)	59	(39)
母数	1,481	(904)	16	(15)	1,203	(696)	178	(133)	1	(1)	99	(74)	233	(165)	53	(336)	712	(403)

注1：括弧内の数値は、令和2年度末時点の「超過事例」及び「一時達成事例」の合計数。（内数）

注2：複数の業種に該当する工場・事業場を原因とする事例があるため、各件数の和と母数は必ずしも一致しない。

表6-3 汚染原因者（工場・事業場）の主たる業種（項目別）

業種	合計	VOC												重金属等															
		ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタ	1,1,2-トリクロロエタ	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	1,4-ジオキササン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	セレン	ふっ素	ほう素	硝酸・亜硝酸
農業	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
繊維工業	40	1	0	6	1	6	7	2	0	21	28	0	1	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	
化学工業	76	8	10	14	16	7	10	3	3	25	25	0	18	8	2	1	6	0	14	7	0	1	0	0	1	11	3	0	
ゴム製品製造業	17	1	1	4	0	4	2	3	0	14	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
非鉄金属製造業	39	1	2	6	0	7	10	2	0	26	12	0	1	0	1	1	3	1	4	0	0	0	0	0	3	8	3	0	
金属製品製造業	184	3	5	21	3	27	23	12	3	105	35	0	0	1	1	17	5	35	6	0	0	1	0	0	0	12	14	0	
はん用機械器具製造業	64	0	3	8	5	14	11	5	0	49	21	0	2	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	6	1	0		
生産用機械器具製造業	33	0	1	3	2	6	6	4	0	25	15	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0		
業務用機械器具製造業	36	0	1	3	1	6	6	9	0	29	19	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	2	0		
電子部品・デバイス製造	96	2	0	22	2	13	37	8	2	69	26	0	0	2	0	2	5	0	3	0	0	0	0	0	2	12	0	0	
電気機械器具製造業	79	3	0	21	1	16	19	8	2	59	31	0	4	0	4	0	5	0	9	2	0	0	0	0	1	6	2	0	
情報通信機械器具製造	37	1	1	8	2	9	12	4	1	27	14	0	2	2	0	3	2	1	3	1	0	0	0	0	1	3	1	0	
輸送用機械器具製造業	120	8	1	13	9	32	25	13	3	86	38	0	8	0	0	4	3	12	3	2	0	0	0	0	0	12	7	1	
ガス業	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0	18	5	0	7	2	0	0	0	0	0	1	2	1	0
その他の小売業	204	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
洗濯・理容・美容・浴場	374	0	4	36	1	19	74	7	0	118	355	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
廃棄物処理業	8	4	0	1	2	4	2	3	2	6	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	133	5	6	10	6	14	14	3	2	58	39	0	18	0	0	3	7	7	11	2	0	1	0	0	1	19	17	0	
母数	1,481	32	23	0	17	93	85	26	1	164	257	0	221	4	9	48	35	49	40	7	0	1	0	0	3	45	18	1	

注：1事例で複数の項目あるいは複数の業種に該当する事例があり、各件数の和と母数は必ずしも一致しない。

6. 3 工場・事業場の種類

特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場を原因とする地下水汚染があり、人の健康に係る被害が生じ又は生ずる恐れがあるときは、都道府県知事は、水濁法第 14 条の 3 に基づき、その設置者に対し浄化措置命令をかけることができる。ただし、この命令の対象となり得るのは、附則（平成 8 年 6 月 5 日法律第 58 号）第 2 条により、有害物質の地下への浸透があったときの特定事業場の設置者で、現在も設置者である者又は平成 8 年 6 月 5 日以降に設置者でなくなった者である。6. 1 において、汚染原因者が特定又は推定された 1,481 件について、工場・事業場の種類を表 6-4 に示す。

表 6-4 工場・事業場の種類

工場・事業場の種類 (複数回答有り)		件数
有害物質の地下への浸透 があったときの特定事業 場の設置者で、	現在も設置者である者	799
	平成 8 年 6 月 5 日以降に 設置者でなくなった者	63
	平成 8 年 6 月 5 日前に 設置者でなくなった者	26
廃止（過去、特定事業場等であった）		347
水濁法適用外（特定事業場外）		286
その他		48
母 数		1,481

注：一部複数回答があるため、各件数の和と母数は一致しない。

6. 4 汚染原因者に対する指導の実施状況

都道府県知事は、汚染原因者に対して、状況に応じて水濁法第 14 条の 3 に基づく浄化措置命令、第 13 条の 2 に基づく改善命令をかけることができる。また、条例等に基づく指導を実施している例も見られる。6. 1 において、汚染原因者が特定又は推定された 1,481 件について、その汚染原因者に対する都道府県等の指導の状況について表 6-5 に示す。

何らかの指導が行われているのは、1,207 件（母数の 81%）であった。

浄化措置命令の発動は未だ 1 件もないが、「水濁法の浄化措置命令を背景とした浄化指導」が 303 件（同 20%）で実施されていた。「その他の指導（行政指導など）」453 件（同 31%）、「条例に基づく指導」362 件（同 24%）などが実施されていた。

このように、実態としては、浄化措置命令は発動しないものの、これを背景として、浄化を行うよう都道府県等が指導を行う例が多い。また、水濁法以外の法令、条例又は要綱等に基づき、浄化以外の指導を行う例も多数見られる。なお、指導を実施していない理由は、「事業者が自主的に浄化対策を取っている」、「周辺に飲用井戸がない」、「事業者が所在不明」などがある。

表 6-5 汚染原因者に対する指導の実施状況

汚染原因者に対する指導の実施状況	件数	
指導を実施（複数回答有り）	1,207	(736)
水濁法の浄化措置命令	0	(0)
水濁法の浄化措置命令を背景とした浄化指導	303	(211)
水濁法の改善命令	0	(0)
水濁法の改善命令を背景とした指導	8	(4)
上記以外の指導	896	(531)
土壌汚染対策法に基づく調査命令	34	(14)
土壌汚染対策法に基づく措置命令	35	(24)
土壌汚染対策法以外の法令に基づく指導	46	(17)
条例に基づく指導	362	(205)
要綱に基づく指導	59	(35)
その他の指導（行政指導など）	453	(282)
指導を実施していない	293	(168)
母数	1,481	(904)

注 1：括弧内の数値は、令和 2 年度末時点の超過事例及び一時達成事例の合計数。（内数）

注 2：複数回答があるため、各件数の和と母数は必ずしも一致しない。

注 3：「水濁法の浄化措置命令を背景とした浄化指導」とは、汚染原因者が特定事業場の設置者に該当する場合、以下のようなケースが該当する。

①命令そのものは発動しないが、浄化措置の実施を指導したケース

②浄化措置命令の実施を目指して、その前段階として調査等の実施を指導したケース

6. 5 汚染原因者に対する指導の内容

6. 4において、都道府県等が汚染原因者に対して指導を実施している事例 1,207 件について、その指導内容について表 6-6 に示す。

主な指導内容は、以下のとおりであった。

- ・「汚染対策の手法」 (779 件、母数の 65%)
- ・「地下水質モニタリングの実施」 (624 件、同 52%)
- ・「汚染対策の期間」 (119 件、同 10%)
- ・「有害物質の適正管理・施設の改善等」 (106 件、同 9%)

表 6-6 汚染原因者に対する指導の内容

指導の内容 (複数回答有り)	件数
汚染対策の手法	779
汚染対策の期間	119
地下水質モニタリングの実施	624
有害物質の適正管理・施設の改善等	106
その他	86
母 数	1,207

注：複数回答があるため、各件数の和と母数は一致しない。

7. 廃棄物を原因とする地下水汚染対策の状況

5. 2において、廃棄物を原因とする事例 223 件について、汚染原因者の把握状況を表 7-1 に示す。うち、汚染原因者が特定又は推定された 186 件について、汚染原因者に対する指導の実施状況を表 7-2 に示す。うち、都道府県等が汚染原因者に対して指導を実施している事例 130 件について、その指導内容を表 7-3 に示す。

表 7-1 汚染原因者の把握状況

汚染原因者の把握状況	件数
特定又は推定	186 (106)
不明	37 (25)
母数	223 (131)

注：括弧内の数値は、令和 2 年度末時点の「超過事例」及び「一時達成事例」の合計数。(内数)

表 7-2 汚染原因者に対する指導の実施状況

汚染原因者に対する指導の実施状況	件数
指導を実施 (複数回答有り)	130 (77)
水濁法の浄化措置命令	0 (0)
水濁法の浄化措置命令を背景とした浄化指導	25 (14)
水濁法の改善命令	0 (1)
水濁法の改善命令を背景とした指導	2 (1)
上記以外の指導	104 (62)
土壌汚染対策法に基づく調査命令	1 (0)
土壌汚染対策法に基づく措置命令	0 (0)
土壌汚染対策法以外の法令に基づく指導	17 (14)
条例に基づく指導	12 (5)
要綱に基づく指導	5 (3)
その他の指導 (行政指導など)	73 (42)
指導を実施していない	56 (29)
母数	186 (106)

注 1：括弧内の数値は、令和 2 年度末時点の超過事例及び一時達成事例の合計数。(内数)

注 2：複数回答があるため、各項目の件数の和と母数は必ずしも一致しない。

表 7-3 汚染原因者に対する都道府県等の指導の内容

指導の内容 (複数回答有り)	件数
汚染対策の手法	68
汚染対策の期間	16
地下水質モニタリングの実施	40
有害物質の適正管理・施設の改善等	32
その他	14
母数	130

注：複数回答があるため、各件数の和と母数は一致しない。

8. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策の状況

硝酸・亜硝酸による地下水汚染は、汚染原因が多岐に渡るとともに有効な対策が地域ごとに異なることから、地域の自然的・社会的特性、汚染実態、発生源等の状況に応じた有効な対策を講ずることが必要である。

8. 1 硝酸・亜硝酸対策に係る連絡組織等の設置状況

5. 2のとおり、硝酸・亜硝酸による地下水汚染の主な原因は、過剰な施肥、家畜排せつ物の不適正処理、生活排水の地下浸透である。そのため、硝酸・亜硝酸による地下水汚染対策を推進するためには、対策対象地域の関係者（環境部局、農業・畜産部局、生活排水対策部局、水道部局等行政機関に加え、農業協同組合、自治会、事業者団体、有識者等）で構成する連絡組織等を設置し、この連絡組織において、汚染範囲、汚染原因、対策対象地域等の共通認識を持ち、窒素負荷発生源ごとの窒素負荷低減の目標の設定、目標達成のための対策について検討することが重要である。硝酸・亜硝酸の事例3,329件について、連絡組織等が設置されている事例の状況を表8-1に示す。

連絡組織等が設置された事例件数は496件で、硝酸・亜硝酸の事例全体の15%であった。

表8-1 硝酸・亜硝酸対策に係る連絡組織等が設置されている事例の状況

連絡組織等の設置状況		合計	件数	
			汚染原因が特定又は推定	汚染原因が不明
小計		496 (447)	423 (394)	73 (53)
連絡組織等 設置済み	都道府県や市町村等の広域単位 や複数地域の合同連絡組織	419 (396)	366 (348)	53 (48)
	汚染地域単位の連絡組織	88 (59)	66 (52)	22 (7)
小計		71 (64)	56 (53)	15 (11)
連絡組織等 設置予定	都道府県や市町村等の広域単位 や複数地域の合同連絡組織	39 (39)	35 (35)	4 (4)
	汚染地域単位の連絡組織	32 (25)	21 (18)	11 (7)
設置の予定なし・無回答		2,762 (1,792)	1,460 (1,215)	1,302 (577)
母 数		3,329 (2,676)	1,939 (1,662)	1,390 (1,014)

注1：括弧内の数値は、令和2年度末時点の超過事例及び一時達成事例の合計数。(内数)

注2：複数回答があるため、各件数の和と小計は必ずしも一致しない。また汚染原因の把握状況で無回答の事例があるため、各件数の和と合計は必ずしも一致しない。

8. 2 硝酸・亜硝酸対策推進計画等の策定状況

硝酸・亜硝酸対策の推進のためには、都道府県等によって、窒素負荷低減目標及び対策、対策の進捗状況の確認手法等を明確にした硝酸・亜硝酸対策推進計画等を策定し、それに基づいて対策を実施することが重要である。このような硝酸・亜硝酸対策推進計画等が策定されている事例の状況を表8-2に示す。

硝酸・亜硝酸対策推進計画等が策定された事例件数は124件で、硝酸・亜硝酸の事例全体の4%であった。

表8-2 硝酸・亜硝酸対策推進計画等が策定されている事例の状況

硝酸・亜硝酸対策推進計画等の 策定状況	件数 (各計画策定状況に該当する事例件数)		
	合計	汚染原因が 特定又は推定	汚染原因が 不明
策定済み	124 (106)	109 (91)	15 (15)
策定予定	204 (182)	194 (172)	10 (10)
策定の予定なし・無回答	3,001 (2,388)	1,636 (1,399)	1,365 (989)
母 数	3,329 (2,676)	1,953 (1,662)	1,390 (1,014)

注1：括弧内の数値は、令和2年度末時点の超過事例及び一時達成事例の合計数。(内数)

注2：汚染原因の把握状況で無回答の事例があるため、各件数の和と合計は必ずしも一致しない。

8. 3 窒素負荷低減対策の実施状況

過剰な施肥、家畜排せつ物の不適正処理、生活排水の地下浸透による硝酸・亜硝酸汚染は、広範囲に及ぶ場合が多いため、発生源対策、すなわち地下水への窒素負荷低減が重要な対策となる。具体的な内容としては、過剰な施肥については都道府県等が定める施肥基準等の土壌管理に関する指導内容の遵守、家畜排せつ物の不適正処理については「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づく措置の推進や野積み・素掘り等の不適切な管理の解消、生活排水の地下浸透については下水道等生活排水処理施設の整備、生活排水の排水路等の整備といった対策がある。

硝酸・亜硝酸の事例 3,329 件について、窒素負荷低減対策の実施状況を表 8-3 に示す。窒素負荷低減対策を実施しているのは 1,184 件で、硝酸・亜硝酸事例の 36%であった。汚染原因が特定又は推定されている事例で窒素負荷低減対策が実施されているのは、

- ・ 過剰な施肥による汚染事例 1,804 件中 861 件 (48%)
- ・ 家畜排せつ物の不適正処理による汚染事例 739 件中 669 件 (91%)
- ・ 生活排水の地下浸透による汚染事例 757 件中 591 件 (78%)

であった。

一方、汚染原因が不明である事例については、窒素負荷低減対策に取り組む割合は少ない (1,390 件中 229 件、16%)。窒素負荷低減対策の推進のためには、その前段階である汚染原因の究明を、より一層推進する必要があると考えられる。さらに、汚染原因の全てが明確になっていない段階でも、負荷発生源と汚染との間に相応の関係が認められる場合は、負荷低減対策を実施することが必要である。

表 8-3 窒素負荷低減対策等の内容

窒素負荷低減対策の実施状況	合計	件数		
		汚染原因が特定または推定		汚染原因が不明
			(参考)各原因による硝酸・亜硝酸事例の件数	
窒素負荷低減対策実施 (複数回答有り)	1,184 (1,069)	955 (872)		229 (197)
施肥量の適正化	1,082 (973)	861 (783)	(過剰な施肥による汚染の件数) 1,804 (1,517)	221 (190)
家畜排せつ物の適正処理	866 (797)	669 (622)	(家畜排せつ物の不適正処理による汚染の件数) 739 (664)	197 (175)
生活排水の適正処理	726 (658)	591 (552)	(生活排水の地下浸透による汚染の件数) 757 (666)	135 (106)
その他	71 (70)	69 (68)		2 (2)
検討中	510 (413)	354 (292)		156 (121)
予定なし・無回答	1,663 (1,220)	658 (524)		1,005 (696)
母数	3,329 (2,676)	1,939 (1,662)		1,390 (1,014)

注 1：括弧内の数値は、令和 2 年度末時点の超過事例及び一時達成事例の合計数。(内数)

注 2：窒素負荷低減対策に複数回答や汚染原因の把握状況に無回答があるため、各件数の和と母数や合計は必ずしも一致しない。

9. 地下水浄化等の対策の実施状況

9. 1 地下水浄化等の対策の実施状況

汚染された地下水については、現在或いは将来の用途を考慮し、浄化等の対策を推進することとされている。6. 4のとおり、水濁法第14条の3に基づく浄化措置命令が発動されたことはないが、都道府県等の指導によって、或いは事業者の自主的な取り組みによって地下水浄化等の対策を実施する例が見られる。また、汚染原因者が不明である場合には地方公共団体等によって地下水浄化等の対策を実施する例も見られる。全事例8,140件について、このような地下水浄化等の対策の実施状況を表9-1に示す。

浄化等の対策が実施されている事例は、1,316件（全事例の16%）であった。

汚染原因別に見ると、原因者が特定又は推定されている工場・事業場を原因とする事例は1,481件中1,061件（72%）、原因者が特定又は推定されている廃棄物を原因とする事例は186件中117件（63%）と、汚染原因者が判明している事例では、5割以上で浄化等の対策が実施済み・実施中であった。

自然的要因による事例では1,307件中8件（1%）、汚染原因が不明の事例では3,253件中151件（5%）と、それぞれ僅かながら浄化等の対策が実施済み・実施中であった。

表9-1 地下水浄化等の対策の実施状況

地下水浄化等の 対策の実施状況	母数	件数						
		汚染原因が特定又は推定の事例の汚染原因						汚染 原因 不明
		工場・事業場		廃棄物		施肥・ 家畜排せつ 物・ 生活排水	自然的 要因	
		原因者 特定・ 推定	不明	原因者 特定・ 推定	不明			
実施済み・実施中	1,316 (792)	1,061 (643)	8 (4)	117 (64)	11 (7)	6 (4)	8 (3)	151 (98)
検討中	485 (407)	133 (103)	5 (4)	17 (11)	2 (1)	218 (192)	12 (12)	105 (85)
予定なし・無回答	6,360 (4,824)	303 (172)	44 (33)	52 (31)	24 (17)	1,675 (1,436)	1,287 (1,134)	1,452 (2,015)
母数	8,140 (6,006)	1,481 (904)	57 (41)	186 (106)	37 (25)	1,889 (1,632)	1,307 (1,149)	3,253 (2,195)

注1：括弧内の数値は、令和2年度末時点の超過事例及び一時達成事例の合計数。（内数）

注2：汚染原因に複数回答があるため、各件数の和と母数は必ずしも一致しない。

9. 2 地下水浄化等の対策の実施主体

9. 1で浄化等の対策が実施されている事例1,316件について、対策の実施主体を表9-2に示す。

原因者が特定又は推定されている工場・事業場を原因とする事例では、「汚染原因者」(938件、母数の88%)が大部分を占めたが、「土地の所有者」(74件、同7%)、「地方公共団体」(50件、同5%)の事例も見られた。廃棄物を原因とする事例についても同様の傾向であった。

汚染原因が不明である事例については、主に「土地の所有者」(85件、母数の56%)、「地方公共団体」(28件、同18%)などによって実施されていた。

表9-2 地下水浄化等の対策の実施主体

対策の実施主体 (複数回答有り)	母数	件数							
		汚染原因が特定又は推定						自然的 要因	汚染 原因 不明
		工場・事業場		廃棄物		施肥・ 家畜排せ つ物・ 生活排水			
		原因者 特定・ 推定	原因者 不明	原因者 特定・ 推定	原因者 不明				
汚染原因者	1,007 (582)	938 (560)	0 (0)	97 (52)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	118 (11)	
複数の汚染原因者	14 (12)	13 (12)	0 (0)	3 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	
土地の所有者 (注 3)	191 (58)	74 (39)	6 (4)	10 (6)	4 (3)	0 (0)	7 (2)	85 (50)	
地方公共団体 (注 3)	90 (49)	50 (43)	2 (0)	9 (6)	4 (2)	3 (2)	1 (1)	28 (22)	
その他	22 (10)	11 (8)	0 (0)	3 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7 (6)	
不明	12 (6)	2 (2)	0 (0)	1 (1)	3 (2)	2 (2)	0 (0)	5 (2)	
母 数	1,316 (792)	1,061 (643)	8 (4)	117 (64)	11 (7)	6 (4)	8 (3)	153 (98)	

注1：括弧内の数値は、令和2年度末時点の超過事例及び一時達成事例の合計数。(内数)

注2：複数回答や無回答があるため、各件数の和と母数は必ずしも一致しない

注3：「土地の所有者」及び「地方公共団体」が汚染原因者である場合は、「汚染原因者」に分類している。

9. 3 地下水浄化等の対策の内容

9. 1で地下水浄化等の対策が実施されている事例 1,316 件について、その対策の内容を表9-3に示す。

各項目分類別の主な対策の内容は、以下のとおりであった。

(VOC事例)

- ・「地下水揚水処理」 (702 件、母数の 71%)
- ・「汚染土壌の処理」 (371 件、同 38%)
- ・「土壌ガス吸引処理」 (249 件、同 25%)

(重金属等事例)

- ・「汚染土壌の処理」 (136 件、母数の 62%)
- ・「地下水揚水処理」 (112 件、同 51%)

(硝酸・亜硝酸事例)

- ・「その他」のうち「定期モニタリングの実施」(3件)、「井戸管理の適正化」(1件)

表9-3 地下水浄化等の対策の内容

地下水浄化等の対策 (複数回答有り)	件数				
	合計	VOC	重金属等	硝酸・ 亜硝酸	複合汚染
地下水揚水処理	872 (548)	702 (431)	112 (78)	2 (2)	56 (37)
バイオレメディエーション	136 (85)	121 (74)	4 (4)	0 (0)	11 (7)
原位置処理 (上記以外)	161 (72)	129 (53)	15 (10)	0 (0)	17 (9)
土壌ガス吸引処理	266 (187)	249 (177)	2 (2)	0 (0)	15 (8)
汚染土壌の処理	563 (290)	371 (171)	136 (80)	0 (0)	56 (39)
その他 (注3) (「原因物質除去」、「封じ込め」、「バリア井戸設置」など)	177 (133)	120 (90)	37 (28)	7 (5)	13 (10)
母数	1,316 (792)	986 (567)	219 (145)	9 (7)	102 (73)

注1：括弧内の数値は、令和2年度末時点の超過事例及び一時達成事例の合計数。(内数)

注2：複数回答があるため、各件数の和と母数は一致しない。

注3：調査回答中の「継続監視の実施」や「硝酸・亜硝酸事例の窒素負荷低減対策」等は別で集計しているため、ここでは対象外とした。

10. 地下水汚染の公表の実施状況

10.1 地下水汚染の公表の実施状況

全事例 8,140 件について、地下水汚染の公表状況を表 10-1 に示す。

公表されているのは、7,839 件で全事例の 96%であった。主な公表内容は、以下のとおりであった。

- ・「汚染の状況（測定結果等）」 (7,750 件、全事例の 95%)
- ・「汚染原因究明調査結果（汚染原因者を除く）」 (642 件、 同 8%)
- ・「汚染原因者」 (486 件、 同 6%)
- ・「地下水汚染対策・負荷低減等対策の実施内容」 (424 件、 同 5%)

表 10-1 地下水汚染の公表状況

公表の実施状況		件数				
		合計	VOC	重金属等	硝酸・亜硝酸	複合汚染
公表を実施		7,839	2,256	2,164	3,279	140
公表内容 (複数回答有り)	汚染の状況（測定結果等）	7,750	2,198	2,148	3,270	134
	汚染原因者	486	338	89	7	52
	汚染原因究明調査結果 (汚染原因者を除く)	642	278	238	105	21
	地下水汚染対策・負荷低減 等対策の実施内容	424	292	83	5	44
	その他	170	62	39	66	3
公表していない		296	148	85	47	16
母 数		8,140	2,404	2,251	3,329	156

注：複数回答があるため、各件数の和と母数は一致しない。

10.2 公表の方法

10.1 で何らかの公表を行っている事例 7,645 件について、公表の方法を表 10-2 に示す。

表 10-2 公表の方法

公表の方法 (複数回答有り)		合計	件数			
			VOC	重金属等	硝酸・ 亜硝酸	複合汚染
汚染井戸所有者に個別通知	自治体による	6,350	1,560	1,659	3,060	71
	事業者による	28	10	12	1	5
周辺井戸所有者に個別通知	自治体による	879	344	326	187	22
	事業者による	33	19	8	0	6
地域で説明会の実施又は回覧の実施	自治体による	791	235	228	312	16
	事業者による	245	140	73	2	30
事案毎に報道発表等の公表	自治体による	1,223	549	451	166	57
	事業者による	162	91	50	1	20
常時監視結果一覧として公表		4,675	1,267	1,182	2,182	44
不明（過去の事例等）		202	100	62	34	6
その他		372	169	115	70	18
母 数		7,839	2,256	2,164	3,279	140

注：複数回答があるため、各件数の和は必ずしも母数に一致しない。