


- 線量測定では、測定条件のわずかな変化が計測値に影響を与えると同時に、サンプル以外を由来とするバックグラウンド (BG) が存在するため、統計的な信頼性を確保するため検出限界値を考慮する必要があります。
- 代表的な検出限界値の考え方として、3 $\sigma$ 法があります。3 $\sigma$ 法ではバックグラウンド計測値の平均値に標準偏差の3倍を加えた値として検出限界値を定義し、この値を超える場合にはサンプルからの信号 (放射能や線量率等) を検出したと判断します。

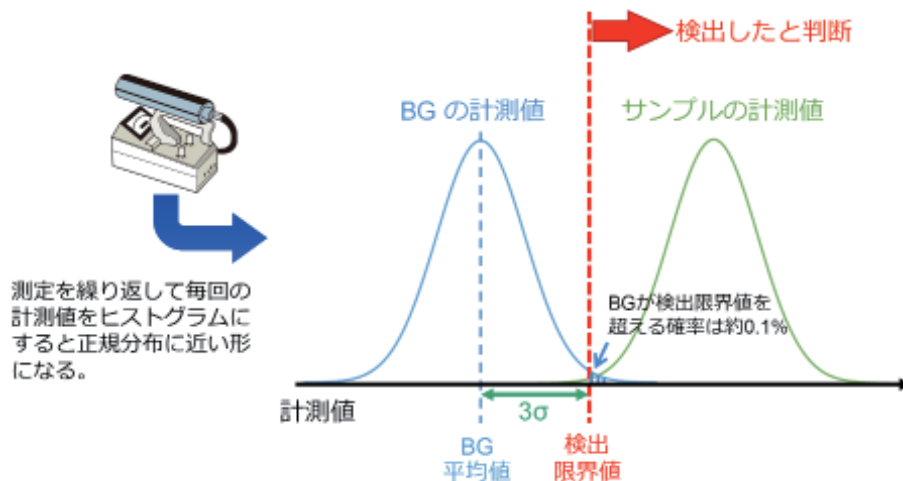

一般的にサーベイメータ等でバックグラウンドの放射能や線量率を測定する場合、測定条件のわずかな変化が計測値に影響を与えます。そのため信頼できる計測結果を得るためには、何回か繰り返し測定を行う必要があります。

繰り返し計測した値をヒストグラムにすると、正規分布に近い形となります。こうしたバックグラウンド計測値の揺らぎの中で試料を測定した際に、統計的に有意な計測値として検出する最低量のことを検出限界値 (検出下限値) といいます。

代表的な検出限界値の考え方である3 $\sigma$ 法では、バックグラウンド計測値の平均値に標準偏差の3倍を加えた値を検出限界値と定義します。これは、計測値が3 $\sigma$ よりも大きいとき、バックグラウンド計測値がゆらぎによって3 $\sigma$ を超える確率が約0.1%であることによります。

3 $\sigma$ 法のほかにCurrie法という考え方もあります。この考え方では、検出限界値付近の値を持つサンプルを不検出と判定する確率を減らすため、サンプルの計測値のゆらぎも考慮して検出限界値を定義しています。

#### 参考資料

- Gordon Gilmore, John D.Hemingway (著), 米沢 仲四郎 ら邦訳, 実用 $\gamma$ 線測定ハンドブック, 日刊工業新聞社 (2002)
- 上本道久, 検出限界と定量下限の考え方, ぶんせき, 2010 5, 216-221 (2010)

本資料への収録日：2019年3月31日